

核技术利用建设项目

靖江市中医院

新增 1 台 DSA 项目

环境影响报告表

靖江市中医院

2025 年 3 月

生态环境部监制

核技术利用建设项目

靖江市中医院 新增 1 台 DSA 项目 环境影响报告表

建设单位名称：靖江市中医院

建设单位法人代表（签名或盖章）：

通讯地址：江苏省泰州市靖江市康宁路 29 号

邮政编码：214500

联系人：

电子邮箱：

联系电话：

目 录

表 1 项目基本情况	- 1 -
表 2 放射源	- 4 -
表 3 非密封放射性物质	- 4 -
表 4 射线装置	- 5 -
表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）	- 6 -
表 6 评价依据	- 7 -
表 7 保护目标与评价标准	- 10 -
表 8 环境质量和辐射现状	- 16 -
表 9 项目工程分析与源项	- 21 -
表 10 辐射安全与防护	- 28 -
表 11 环境影响分析	- 34 -
表 12 辐射安全管理	- 50 -
表 13 结论与建议	- 55 -
表 14 审批	- 59 -

表1 项目基本情况

建设项目名称		靖江市中医院新增1台DSA项目					
建设单位		靖江市中医院(统一社会信用代码: 12321282469191414R)					
法人代表		严松华	联系人		联系电话		
注册地址		江苏省泰州市靖江市康宁路29号					
项目建设地点		江苏省泰州市靖江市康宁路29号 (医院沁春楼2楼DSA手术室)					
立项审批部门		/		批准文号	/		
建设项目总投资(万元)		725	项目环保总投资(万元)	30	投资比例(环保投资/总投资)	4.1%	
项目性质		<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 其他			占地面积(m ²)	/	
应用类型	放射源	<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> I类 <input type="checkbox"/> II类 <input type="checkbox"/> III类 <input type="checkbox"/> IV类 <input type="checkbox"/> V类				
		<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> I类(医疗使用) <input type="checkbox"/> II类 <input type="checkbox"/> III类 <input type="checkbox"/> IV类 <input type="checkbox"/> V类				
	非密封放射性物质	<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> 制备PET用放射性药物				
		<input type="checkbox"/> 销售	/				
	射线装置	<input type="checkbox"/> 使用	<input type="checkbox"/> 乙 <input type="checkbox"/> 丙				
		<input type="checkbox"/> 生产	<input type="checkbox"/> II类 <input type="checkbox"/> III类				
	<input type="checkbox"/> 销售	<input type="checkbox"/> II类 <input type="checkbox"/> III类					
	<input checked="" type="checkbox"/> 使用	<input checked="" type="checkbox"/> II类 <input type="checkbox"/> III类					
其他	/						
<h3>项目概述</h3> <h4>一、建设单位基本情况、项目建设规模及由来</h4> <p>靖江市中医院始建于1959年,是一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的三级乙等中医医院。目前,医院占地面积40亩,总建筑面积4.1万平方米,核定床位500张。</p> <p>为改善医疗条件,优化布局,方便患者就医,靖江市中医院拟在沁春楼2楼手术</p>							

中心西北角新建 1 间数字减影血管造影机（Digital Subtraction Angiography，以下简称“DSA”）机房，并拟新增 1 台 DSA（型号为 Azurion7 M20 型，最大管电压 125kV，最大管电流 1000mA），用于开展医疗诊断和介入治疗。

为保护环境和公众利益，防止辐射污染，根据《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法律、法规和部门规章，靖江市中医院新增 1 台 DSA 项目需进行环境影响评价。受靖江市中医院的委托，南京瑞森辐射技术有限公司承担了新增 1 台 DSA 项目的环境影响评价工作（见附件 1）。依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 第 16 号，2021 年版），本项目为新增 1 台 DSA 项目，属于“172 核技术利用建设项目”中的“使用 II 类射线装置”的项目，确定为编制环境影响报告表。南京瑞森辐射技术有限公司通过资料调研、项目工程分析、现场勘察及现场监测等工作的基础上，编制了项目环境影响报告表。医院新增 1 台 DSA 项目情况见表 1-1：

表 1-1 靖江市中医院新增 1 台 DSA 项目情况一览表

射线装置									
序号	射线装置 名称型号	数量	最大管 电压 (kV)	最大管 电流 (mA)	射线装 置类别	工作场所名称	活动 种类	环评 情况	备注
1	DSA (Azurion 7M 20 型)	1	125	1000	II类	沁春楼 2 楼 DSA 机房	使用	本次 环评	单球 管

二、项目选址情况

靖江市中医院位于江苏省泰州市靖江市康宁路 29 号（医院位于江华街路、康宁路交界处西北隅，为简化描述，以下方向描述均以医院南侧康宁路为正东西方向），医院东侧为江华街路和靖江市妇幼保健所，南侧为康宁路，西侧为江通路，北侧为永安路。本项目地理位置见附图 1，靖江市中医院总平面及周围环境见附图 2。

本次新增 1 台 DSA 项目位于沁春楼 2 楼手术中心西北角，沁春楼四周均为院内绿化和院内道路。本项目 DSA 机房拟建址东侧为控制室，南侧为过道，西侧为医梯和设备间，北侧为室外临空，楼上为设备机房夹层和屋面，楼下为信息中心和室外过道。沁春楼一楼至三楼平面布局示意图见附图 3~附图 5。

本次新增 1 台 DSA 项目周围 50m 评价范围（见附图 2）东侧、南侧和北侧均位于

医院边界内,西侧至江通路(最近处约30m)和公园弄社区居民住宅区(最近处约38m),项目运行后的环境保护目标主要为医院辐射工作人员、院区内的其他医护人员、病患及陪同家属、公园弄社区居民住宅区内的公众等。

三、原有核技术利用项目许可情况

靖江市中医院现持有泰州市生态环境局核发的辐射安全许可证,证书编号为苏环辐证[M0055],许可种类和范围为“使用III类射线装置”,有效期至2027年6月29日。医院辐射安全许可证正副本见附件4,原有核技术利用项目情况见附件5。

医院原有核技术利用项目均已履行环保手续,无环保遗留问题。

四、实践正当性分析

本项目的运行,可为病人提供医疗诊断和介入治疗服务,并可提高当地医疗卫生水平,具有良好的社会效益和经济效益,经辐射防护屏蔽和安全管理后,本项目的建设和运行对受照个人或社会所带来的利益能够弥补其可能引起的辐射危害,符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)“实践的正当性”的原则。

表 2 放射源

序号	核素名称	总活度 (Bq) / 活度 (Bq) × 枚数	类别	活度种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：放射源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度 (n/s)

表 3 非密封放射性物质

序号	核素 名称	理化性质	活动 种类	实际日最大 操作量 (Bq)	日等效最大 操作量 (Bq)	年最大用量 (Bq)	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）。

表4 射线装置

(一) 加速器：包括医用、工农业、科研、教学等各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速粒子	最大能量 (MeV)	额定电流 (mA) / 剂量率 (Gy/h)	用途	工作场所	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(二) X 射线机，包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)	用途	工作场所	备注
1	DSA	II	1 台	Azurion 7M 20 型	125	1000	医用诊断/介入治疗	沁春楼 2 楼 DSA 机房	单球管
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

(三) 中子发生器，包括中子管，但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大靶电流 (μ A)	中子强度 (n/s)	用途	工作场所	氚靶情况			备注
										活度 (Bq)	贮存方式	数量	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 5 废弃物（重点是放射性废弃物）

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放总量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物	固体	/	/	约 10kg	约 120kg	/	暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集	手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置。
臭氧、氮氧化物	气态	/	/	少量	少量	/	不暂存	通过排风系统排入外环境，臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气。
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：1. 常规废弃物排放浓度，对于液态单位为 mg/L，固体为 mg/kg，气态为 mg/m³；年排放总量用 kg。

2. 含有放射性的废物要注明，其排放浓度、年排放总量分别用比活度 (Bq/L 或 Bq/kg 或 Bq/m³) 和活度 (Bq)。

表 6 评价依据

法规文件	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》（修订版），中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日起实施；</p> <p>(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订版），2018年12月29日发布实施；</p> <p>(3) 《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日起实施；</p> <p>(4) 《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院令 第449号，2005年12月1日起施行；2019年修改，国务院令 第709号，2019年3月2日施行；</p> <p>(5) 《建设项目环境保护管理条例》（修订版），国务院令 第682号，2017年10月1日发布实施；</p> <p>(6) 《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2021年修正本），生态环境部令 第20号，2021年1月4日起施行；</p> <p>(7) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行；</p> <p>(8) 《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环保部令 第18号，2011年5月1日起施行；</p> <p>(9) 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年修改），国家发展和改革委员会2023年令 第7号，2024年2月1日起施行；</p> <p>(10) 《江苏省辐射污染防治条例》（2018年修正本），江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第二次会议第2号公告，2018年5月1日起实施；</p> <p>(11) 《关于发布<建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法>配套文件的公告》，生态环境部公告 2019年 第38号，2019年10月25日发布；</p> <p>(12) 《关于启用环境影响评价信用平台的公告》，生态环境部公告 2019年 第39号，2019年10月25日发布；</p> <p>(13) 《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，生态环境部公告 2019年 第57号，2019年12月24日发布，2020年1月1日起施行；</p> <p>(14) 《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，生态环境 部</p>
------	---

	<p>部令 第9号，2019年11月1日起施行；</p> <p>(15)《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》，自然资发〔2022〕142号，2018年6月9日发布，2022年8月16日发布；</p> <p>(16)《江苏省关于加强生态红线监督管理的通知》，苏自然资函〔2023〕880号，2023年10月10日发布；</p> <p>(17)《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环境影响报告书（表）编制单位监管工作的通知》，苏环办〔2021〕187号，江苏省生态环境厅办公室，2021年5月31日印发。</p>
技术标准	<p>(1)《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）；</p> <p>(2)《电离辐射监测质量保证通用要求》（GB 8999-2021）；</p> <p>(3)《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）；</p> <p>(4)《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）；</p> <p>(5)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；</p> <p>(6)《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》（HJ 10.1-2016）；</p> <p>(7)《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）；</p> <p>(8)《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021）。</p>
其他	<p>附图：</p> <p>(1)靖江市中医院新增1台DSA项目地理位置示意图；</p> <p>(2)靖江市中医院总平面及周围环境示意图；</p> <p>(3)靖江市中医院沁春楼一楼平面布置示意图；</p> <p>(4)靖江市中医院沁春楼二楼（DSA机房）平面布置示意图；</p> <p>(5)靖江市中医院沁春楼三楼平面布置示意图。</p> <p>附件：</p> <p>(1)项目委托书；</p> <p>(2)射线装置使用承诺书；</p> <p>(3)DSA机房屏蔽设计情况；</p> <p>(4)辐射安全许可证正副本；</p>

- (5) 原有核技术利用项目基本情况一览表;
- (6) 辐射环境本底监测报告;
- (7) 检测机构资质认定证书;
- (8) 本项目江苏省生态环境分区管控综合查询报告书。

表 7 保护目标与评价标准

评价范围

根据《辐射环境保护管理导则 核技术利用建设项目 环境影响评价文件的内容和格式》(HJ 10.1-2016)中“放射源和射线装置应用项目的评价范围，通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50m 的范围”的规定，结合本项目的特点，确定本项目的评价范围为本次新增 1 台 DSA 项目工作场所实体屏蔽墙体边界外周围 50m 范围内区域，评价范围详见附图 2。

保护目标

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。根据《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发(2022)142 号)和《江苏省关于加强生态红线监督管理的通知》(苏自然资函(2023)880 号)要求，经江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询，本项目所在地块位于靖江市中心城区(编码：ZH32128220263)重点管控单元内，评价范围内不涉及优先保护单元和一般管控单元。对照《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2022)，本项目评价范围内不涉及受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标。

本项目主要考虑 DSA 工作时可能对周围环境产生的辐射影响。本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围(见附图 2)东侧、南侧和北侧均位于医院边界内，西侧至江通路(最近处约 30m)和公园弄社区居民住宅区(最近处约 38m)，项目运行后的环境保护目标主要为医院辐射工作人员、院区内的其他医护人员、病患及陪同家属、公园弄社区居民住宅区内的公众等。详见表 7-1。

表 7-1 本项目保护目标一览表

保护对象类型	环境保护目标		方位	最近距离	人口规模
辐射工作人员	沁春楼 2 楼手术中心 DSA 机房	操作技师	控制室	紧临	1 人
		医师、护士	机房内	/	3 人
评价范围内公众	沁春楼	其他医务人员	机房四周及上、下方	1~50m	约 100 名
		病患及陪同家属、周围公众			流动人员

评价范围 内公众	后勤楼、春晖 楼、宿舍楼、浴 室、配电间、院 内道路及绿化	其他医务人员	沁春楼四 周	13~50m	约 200 名
	病患及陪同家属、周围公众				流动人员
	公园弄社区居 民住宅区	周围公众		38~50m	约 50 名
	江通路	周围公众		30~50m	流动人员

本项目 DSA 利用 X 射线开展医用诊断和介入治疗，项目的建设符合江苏省“三线一单”生态环境分区管控要求。

评价标准

一、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）：

表 1 工作人员职业照射和公众照射剂量限值

对象	要求
职业照射 剂量限值	应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使之不超过下述限值： ①由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量，20mSv ②任何一年中的有效剂量，50mSv ③眼晶体的年当量剂量，150mSv ④四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv
公众照射 剂量限值	实践使公众有关关键人群组的成员所受的平均剂量估计值不应超过下述限值： ①年有效剂量，1mSv； ②特殊情况下，如果 5 个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv； ③眼晶体的年当量剂量，15mSv； ④皮肤的年当量剂量，50mSv。

剂量约束值通常应在公众照射剂量限值 10%~30%（即 0.1mSv/a~0.3mSv/a）的范围之内。

辐射工作场所的分区

应把辐射工作场所分为控制区和监督区，以便于辐射防护管理和职业照射控制。

控制区：

注册者和许可证持有者应把需要和可能需要专门防护手段或安全措施的区域定为控制区，以便控制正常工作条件下的正常照射或防止污染扩散，并预防潜在照射或限制潜在照射的范围。

监督区：

注册者和许可证持有者应将下述区域定为监督区：这种区域未被定为控制区，在其中通常不需要专门的防护手段或安全措施，但需要经常对职业照射条件进行监督和评价。

二、《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）：

6 X 射线设备机房防护设施的技术要求

6.1 X 射线设备机房布局

6.1.1 应合理设置 X 射线设备、机房的门、窗和管线口位置，应尽量避免有用线束直接照射门、窗、管线口和工作人员操作位。

6.1.2 X 射线设备机房（照射室）的设置应充分考虑邻室（含楼上和楼下）及周围场所的人员防护与安全。

6.1.3 每台固定使用的 X 射线设备应设有单独的机房，机房应满足使用设备的布局要求；每台牙椅独立设置诊室的，诊室内可设置固定的口内牙片机，供该设备使用，诊室的屏蔽和布局应满足口内牙片机房防护要求。

6.1.5 除床旁摄影设备、便携式 X 射线设备和车载式诊断 X 射线设备外，对新建、改建和扩建项目和技术改造、技术引进项目的 X 射线设备机房，其最小有效使用面积、最小单边长度应符合表 2 的规定。

表 2 X 射线设备机房（照射室）使用面积及单边长度

机房类型	机房内最小有效使用面积 ⁴ m ²	机房内最小单边长度 m
单管头 X 射线设备 ^b （含 C 形臂，乳腺 CBCT）	20	3.5

6.2 X 射线设备机房屏蔽

6.2.1 不同类型 X 射线设备（不含床旁摄影设备和便携式 X 射线设备）机房的屏蔽防护应不低于表 3 的规定。

表 3 不同类型 X 射线设备机房的屏蔽防护铅当量厚度要求

机房类型	有用线束方向铅当量 mmPb	非有用线束方向铅当量 mmPb
C 形臂 X 射线设备机房	2.0	2.0

6.3 X 射线设备机房屏蔽体外剂量水平

6.3.1 机房的辐射屏蔽防护，应满足下列要求：

a) 具有透视功能的 X 射线设备在透视条件下检测时，周围剂量当量率应不大于 $2.5\mu\text{Sv}/\text{h}$ ；测量时，X 射线设备连续出束时间应大于仪器响应时间；

6.4 X 射线设备工作场所防护

6.4.1 机房应设有观察窗或摄像监控装置，其设置的位置应便于观察到受检者状态及防护门开闭情况。

6.4.2 机房内不应堆放与该设备诊断工作无关的杂物。

6.4.3 机房应设置动力通风装置，并保持良好的通风。

6.4.4 机房门外应有电离辐射警告标志；机房门上方应有醒目的工作状态指示灯，灯箱上应设置如“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句；候诊区应设置放射防护注意事项告知栏。

6.4.5 平开机房门应有自动闭门装置；推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施；工作状态指示灯能与机房门有效关联。

6.4.6 电动推拉门宜设置防夹装置。

6.4.7 受检者不应在机房内候诊；非特殊情况，检查过程中陪检者不应滞留在机房内。

6.4.8 模拟定位设备机房防护设施应满足相应设备类型的防护要求。

6.4.9 CT 装置的安放应利于操作者观察受检者。

6.4.10 机房出入门宜处于散射辐射相对低的位置。

6.5 X 射线设备工作场所防护用品及防护设施配置要求

6.5.1 每台 X 射线设备根据工作内容，现场应配备不少于表 4 基本种类要求的工作人员、受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作需要，对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。

6.5.3 除介入防护手套外，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.25mmPb；介入防护手套铅当量应不小于 0.025mmPb；甲状腺、性腺防护用品铅当量应不小于 0.5mmPb；移动铅防护屏风铅当量应不小于 2mmPb。

6.5.4 应为儿童的 X 射线检查配备保护相应组织和器官的防护用品，防护用品和辅助防护设施的铅当量应不小于 0.5mmPb。

6.5.5 个人防护用品不使用时，应妥善存放，不应折叠放置，以防止断裂。

表 4 个人防护用品和辅助防护设施配置要求

放射检查 类型	工作人员		受检者	
	个人防护用品	辅助防护设施	个人防护用品	辅助防护设施
介入放射 操作	铅橡胶围裙、铅橡胶 颈套、铅防护眼镜、 介入防护手套 选配：铅橡胶帽子	铅悬挂防护屏/铅防护 吊帘、床侧防护帘/床侧 防护屏 选配：移动铅防护屏风	铅橡胶性腺防护围 裙（方形）或方巾、 铅橡胶颈套 配：铅橡胶帽子	—

注 1：“—”表示不做要求。

注 2：各类个人防护用品和辅助防护设施，指防电离辐射的用品和设施。鼓励使用非铅材料防护用品，特别是非铅介入防护手套。

7 X 射线设备操作的防护安全要求

7.8 介入放射学和近台同室操作（非普通荧光屏透视）用 X 射线设备操作的防护安全要求。

7.8.1 介入放射学、近台同室操作（非普通荧光屏透视）用 X 射线设备应满足其相应设备的防护安全操作要求。

7.8.2 介入放射学用 X 射线设备应具有记录受检者剂量的装置，并尽可能将每次诊疗后受检者受照剂量记录在病历中，需要时，应能追溯到受检者的受照剂量。

7.8.3 除存在临床不可接受的情况外，图像采集时工作人员应尽量不在机房内停留；对受检者实施照射时，禁止与诊疗无关的其他人员在机房内停留。

7.8.4 穿着防护服进行介入放射学操作的工作人员，其个人剂量计佩戴要求应符合 GBZ 128 的规定。

三、《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019）

5.3 佩戴

5.3.1 对于比较均匀的辐射场，当辐射主要来自前方时，剂量计应佩戴在人体躯干前方中部位置，一般在左胸前或锁骨对应的领口位置；当辐射主要来自人体背面时，剂量计应佩戴在背部中间。

5.3.2 对于如介入放射学、核医学放射性药物分装与注射等全身受照不均匀的工作情况，应在铅围裙外锁骨对应的领口位置佩戴剂量计。

5.3.3 对于 5.3.2 所述工作情况，建议采用双剂量计监测方法（在铅围裙内躯干上再佩戴另一个剂量计），且宜在身体可能受到较大照射的部位佩戴局部剂量计（如头箍剂量计、腕部剂量计、指环剂量计等）。

四、项目管理限值

综合考虑《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）等评价标准要求，确定本项目剂量约束值为：职业人员年有效剂量不超过 5mSv，公众年有效剂量不超过 0.1mSv。

距 DSA 机房墙体、门、观察窗表面外 30cm 处、顶棚上方（楼上）距顶棚地面 100cm 处、地面下方（楼下）距楼下地面 170cm 处的辐射剂量率目标控制值均为 $2.5\mu\text{Sv}/\text{h}$ 。

五、参考资料：

（一）《辐射防护导论》，方杰主编。

（二）《辐射防护手册（第一分册）》，李德平、潘自强主编。

(三)《江苏省环境天然贯穿辐射水平调查研究》(辐射防护 第13卷第2期,1993年3月),江苏省环境监测站。

江苏省环境天然 γ 辐射(空气吸收)剂量率(单位: nGy/h)

	原野	道路	室内
测量范围	33.1~72.6	18.1~102.3	50.7~129.4
均值	50.4	47.1	89.2
标准差(s)	7.0	12.3	14.0

注:上表数据不含宇宙射线电离成分;现状评价时,取测值范围数值:即原野为(33.1~72.6) nGy/h;道路为(18.1~102.3) nGy/h;室内为(50.7~129.4) nGy/h。

表 8 环境质量和辐射现状

环境质量和辐射现状

一、项目位置、布局和周边环境

靖江市中医院位于江苏省泰州市靖江市康宁路 29 号，医院东侧为江华街路和靖江市妇幼保健所，南侧为康宁路，西侧为江通路，北侧为永安路。本项目地理位置示意见附图 1，靖江市中医院总平面及周围环境示意图见附图 2。

本次新增 1 台 DSA 项目位于沁春楼 2 楼手术中心西北角，沁春楼四周均为院内绿化和院内道路。本项目 DSA 机房拟建址东侧为控制室，南侧为过道，西侧为医梯和设备间，北侧为室外临空，楼上为设备机房夹层和屋面，楼下为信息中心和室外过道。沁春楼一楼至三楼平面布局示意图见附图 3~附图 5。

本次新增 1 台 DSA 项目周围 50m 评价范围（见附图 2）东侧、南侧和北侧均位于医院边界内，西侧至江通路（最近处约 30m）和公园弄社区居民住宅区（最近处约 38m），项目运行后的环境保护目标主要为医院辐射工作人员、院区内的其他医护人员、病患及陪同家属、公园弄社区居民住宅区内的公众等。本项目 DSA 机房拟建址周边环境见图 8-1 至图 8-13。



图 8-1 医院东侧



图 8-2 医院南侧



图 8-3 医院西侧



图 8-4 医院北侧



图 8-5 沁春楼东侧



图 8-6 沁春楼南侧



图 8-7 沁春楼西侧



图 8-8 沁春楼北侧



图 8-9 本项目 DSA 机房拟建址东侧



图 8-10 本项目 DSA 机房拟建址南侧



图 8-11 本项目 DSA 机房拟建址北侧



图 8-12 本项目 DSA 机房拟建址西侧



图 8-12 本项目 DSA 机房拟建址上方



图 8-13 本项目 DSA 机房拟建址下方

二、辐射环境现状调查

根据《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》(HJ 1157-2021)、《辐射环境监测技术规范》(HJ 61-2021)相关方法和要求，在进行环境现场调查时，于本次新增1台DSA项目机房周围进行布点，测量本底辐射剂量率。监测结果见表8-1，监测点位示意图见图8-14。

监测单位：南京瑞森辐射技术有限公司

监测项目： γ 辐射剂量率

检测仪器：6150AD6/H+6150AD-b/H型X- γ 辐射监测仪(设备编号：NJRS-126，检定有效期：2024年10月28日~2025年10月27日，检定单位：江苏省计量科学研究院，检定证书编号：Y2024-0107802)

能量范围：20keV~7MeV

剂量率范围：1nSv/h~99.9 μ Sv/h

监测日期：2025年3月7日

天气：阴

温度：9°C

湿度：67%RH

监测布点：根据《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）有关布点原则进行布点。

质量控制：本项目监测单位南京瑞森辐射技术有限公司已通过检验检测机构资质认定（证书编号：221020340350，检测资质见附件8），具备有相应的检测资质和检测能力，监测按照南京瑞森辐射技术有限公司《质量管理手册》和《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）要求，实施全过程质量控制。

监测人员、监测仪器及监测结果：监测人员均经过考核，监测仪器经过计量部门检定，并在有效期内，监测仪器使用前经过检验，监测报告实行三级审核。

数据记录及处理： γ 辐射空气吸收剂量率监测每个点位读取10个数据，读取间隔不小于10s，并待计数稳定后读取数值。每组数据计算每个点位的平均值并计算方差。本项目空气比释动能和周围剂量当量的换算系数参照《环境 γ 辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157-2021），使用 ^{137}Cs 作为检定/校准参考辐射源，换算系数取1.20Sv/Gy。

评价方法：参照江苏省原野、道路、建筑物内 γ 辐射（空气吸收）剂量率水平调查结果，评价项目周围的辐射环境质量。

表 8-1 靖江市中医院新增1台DSA项目拟建址周围 γ 辐射水平

编号	测点描述	测量结果 (nGy/h)	备注
1	DSA机房拟建址内	54	室内（楼房）
2	DSA机房拟建址东侧	41	室内（楼房）
3	DSA机房拟建址南侧	46	室内（楼房）
4	DSA机房拟建址西侧	56	室内（楼房）
5	DSA机房拟建址楼上	44	室内（楼房）
6	DSA机房拟建址楼下	55	室内（楼房）
7	后勤楼旁	59	道路
8	院内道路	58	道路
9	江通路	61	道路
10	公园弄社区居民住宅旁	65	道路

注：1、测量结果已扣除宇宙射线响应值；

2、环境 γ 辐射剂量率测量结果按照《辐射环境监测技术规范》（HJ 61-2021）中公式 $\dot{D} = C_f(E_f \dot{X} - \mu_c \dot{X}_c')$ 计算，其中， C_f 为仪器量程检定/校准因子； E_f 为仪器检验源效率因子； \dot{X} 为现场监测时仪器n次读数的平均值

($n \geq 10$) ; μ_c 为建筑物对宇宙射线带电粒子和光子的屏蔽因子, 楼房取值为 0.8, 平房取值为 0.9, 原野、道路取值为 1; X_c 为测点处仪器对宇宙射线的响应值, 本仪器的宇宙射线响应值为 25nGy/h。

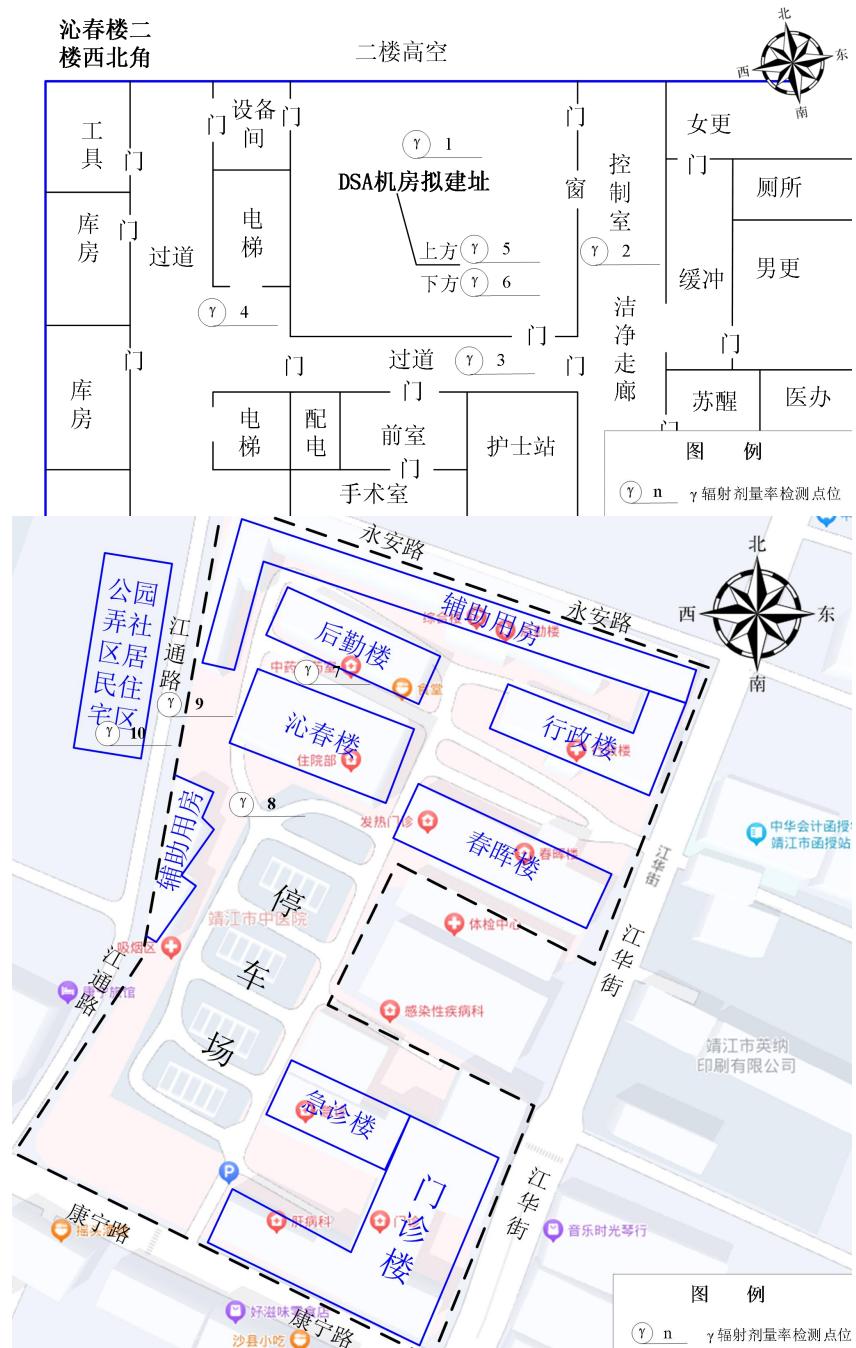


图 8-14 靖江市中医院新增 1 台 DSA 项目拟建址周围 γ 辐射监测点位示意图

由表 8-1 监测结果可知, 靖江市中医院新增 1 台 DSA 项目拟建址室内点位周围环境 γ 辐射剂量率为 (41~56) nGy/h, 基本位于江苏省建筑物室内 γ 辐射 (空气吸收) 剂量率本底水平 (50.7~129.4) nGy/h; 室外点位周围环境 γ 辐射剂量率为 (58~65) nGy/h, 位于江苏省道路 γ 辐射 (空气吸收) 剂量率本底水平 (18.1~102.3) nGy/h 之间。

表 9 项目工程分析与源项

工程设备与工艺分析

一、工程设备

靖江市中医院拟在沁春楼 2 楼手术中心西北角新建 1 间 DSA 机房，并新增 1 台 DSA（型号为 Azurion7 M20 型，最大管电压 125kV，最大管电流 1000mA），用于开展医疗诊断和介入治疗。

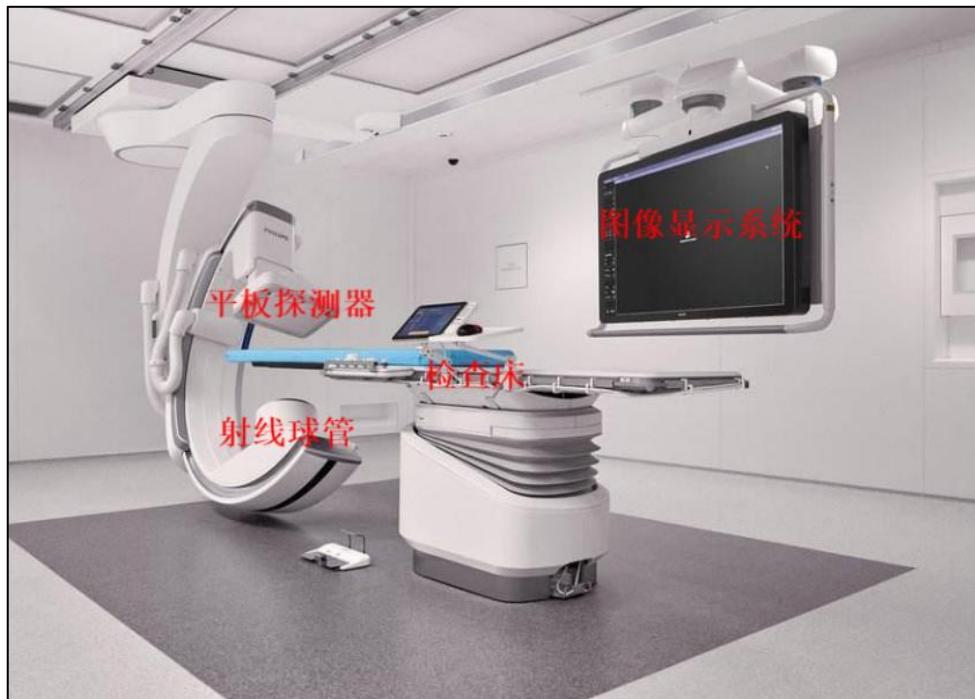


图 9-1 本项目 DSA 外观图

DSA 因其整体结构像大写的“C”，因此也称作 C 形臂 X 光机，DSA 由 X 射线发生装置（包括 X 射线球管及其附件、高压发生器、X 射线控制器等）和图像检测系统（包括光栅、影像增强管、光学系统、线束支架、检查床、输出系统等）组成。本项目 DSA 外观示意图 9-1，本项目配备的 DSA 主要设备技术参数见表 9-1，配套设备配置情况见表 9-2。

表 9-1 本项目 DSA 主要设备技术参数

项目名称	技术参数*
型号	Azurion 7M20 型（单球管）
位置	沁春楼 2 楼手术中心西北角 DSA 机房

项目名称	技术参数*
最大管电压, 最大管电流	125kV, 1000mA
X 射线球管滤过条件	固有滤过: 0.5mmCu, 附加滤过: 0.2/1.0mmCu
焦皮距	≥45cm
照射野	最小照射野: 8cm×8cm 最大照射野: 30cm×38cm

注: *本项目 DSA 技术参数由医院和设备供应商提供。

表 9-2 本项目 DSA 配套设备一览表

序号	名称	数量	用途	位置
1	电源柜	1 套	DSA 配电	设备间
2	高压发生柜	1 套	DSA 高压装置	设备间
3	系统控制柜	1 套	设备控制和数据传输	设备间
4	控制系统	1 套	DSA 设备操作	控制室

二、工作原理及工作流程

(一) 工作原理

数字减影血管造影技术是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。DSA 是通过电子计算机进行辅助成像的血管造影方法, 是应用计算机程序进行两次成像完成的。在注入造影剂之前, 首先进行第一次成像, 并用计算机将图像转换成数字信号储存起来。注入造影剂后, 再次成像并转换成数字信号。两次数字相减, 消除相同的信号, 得知一个只有造影剂的血管图像。这种图像较以往所用的常规脑血管造影所显示的图像更清晰和直观, 一些精细的血管结构亦能显示出来。且对比度分辨率高, 减去了血管以外的背景, 尤其使与骨骼重叠的血管能清楚显示; 由于造影剂用量少、浓度低、损伤小、较安全, 节省胶片使造影价格低于常规造影。通过医用血管造影 X 射线机处理的图像, 使血管的影像更为清晰, 在进行介入手术时更为安全。DSA 系统结构图见图 9-2。

DSA 是引导介入治疗的重要医学影像设备, 通过置入体内的各种导管 (约 1.5-2 毫米粗) 的体外操作和独特的处理方法, 对体内病变进行治疗。介入治疗具有不开刀、

创伤小、恢复快、效果好的特点，目前，基于数字血管造影系统指导的介入治疗医生已能把导管或其他器械，介入到人体几乎所有的血管分支和其他管腔结构（消化道、胆道、气管、鼻管、心脏等），以及某些特定部位，对许多疾病实施局限性治疗。

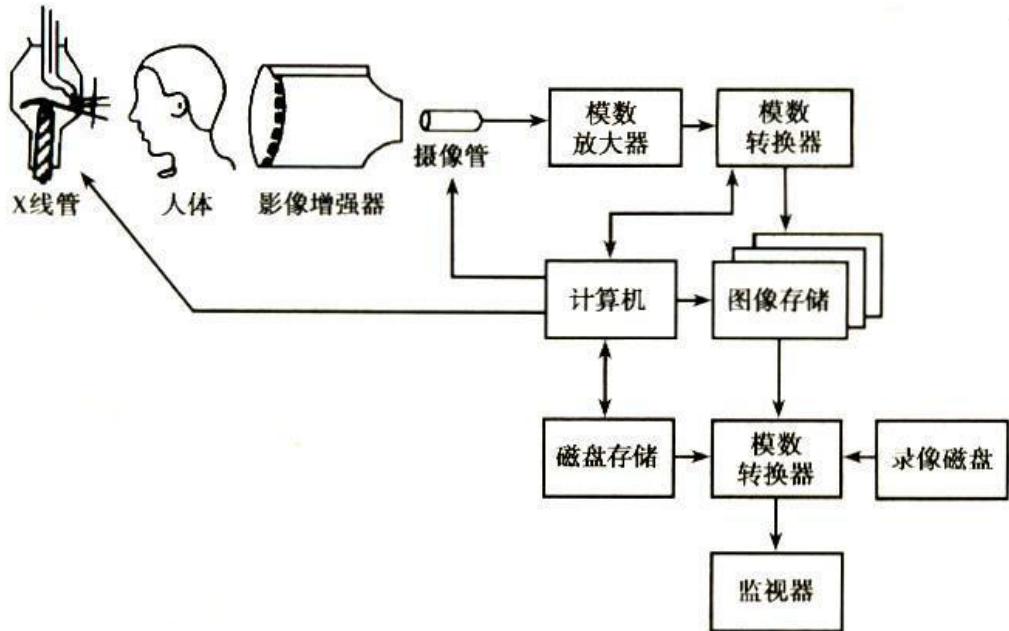


图 9-2 DSA 系统结构图

（二）工作流程及产污环节分析

患者在进行 DSA 诊断以及在 DSA 引导下进行介入治疗时，麻醉成功后，先仰卧进行无菌消毒，经皮穿刺动脉，送入引导钢丝及扩张血管外鞘，退出钢丝及扩张管将外鞘保留于动脉内，经鞘插入导管，推送导管，在线透视下将导管送达责任血管，做造影，球囊扩张，填塞，取栓等操作并留 X 线片记录，操作结束，撤出导管，穿刺部位止血包扎。

本项目 DSA 在进行曝光时分为两种情况：

1、DSA 检查

DSA 检查（诊断）采用隔室操作方式，通过控制 DSA 的 X 射线系统曝光，采集造影部位图像，然后通过导管加压注入造影剂，注入造影剂时进行透视曝光，造影剂注入完成后进行摄影曝光，获得减影图像。具体方式是受检者位于检查床上，医护人员调整 X 射线球管、人体、影像增强器三者之间的距离，然后进入控制室，关好防护门。医师、技师通过控制室的电子计算机系统控制 DSA 的 X 射线系统曝光，采集造影部位图像。医师进入 DSA 机房，操作 DSA 在透视模式下为受检者注入造影剂，


完成后医师回到控制室，关好防护门，对受检者进行隔室摄影曝光，采集造影部位图像。医师根据该图像确诊患者病变的范围、程度，选择治疗方案。

2、DSA 治疗

医师采取近台同室操作方式，通过控制 DSA 的 X 射线系统曝光，对患者的部位进行透视。具体方式是受检者位于手术床上，介入手术医师位于手术床一旁，距 DSA 的 X 射线管 0.5~1.0m 处。介入治疗中，医师根据操作需求，踩动手术床下的脚踏开关启动 DSA 的 X 射线系统进行透视，通过显示屏上显示的连续画面，完成介入操作。DSA 机房内配备个人防护用品（如铅衣、铅围裙、铅围脖、铅眼镜等），同时手术床旁设有床下铅帘和悬吊铅屏风。

DSA 的产污环节分析：

本项目采用先进的数字显影技术，电脑成像，不使用显（定）影液，不产生废显影液、废定影液和废胶片。注入的造影剂不含放射性。设备运行过程中产生的污染物主要为 X 射线、少量臭氧和氮氧化物以及手术过程中产生的医疗废物。DSA 项目工作流程及产污环节如图 9-3。

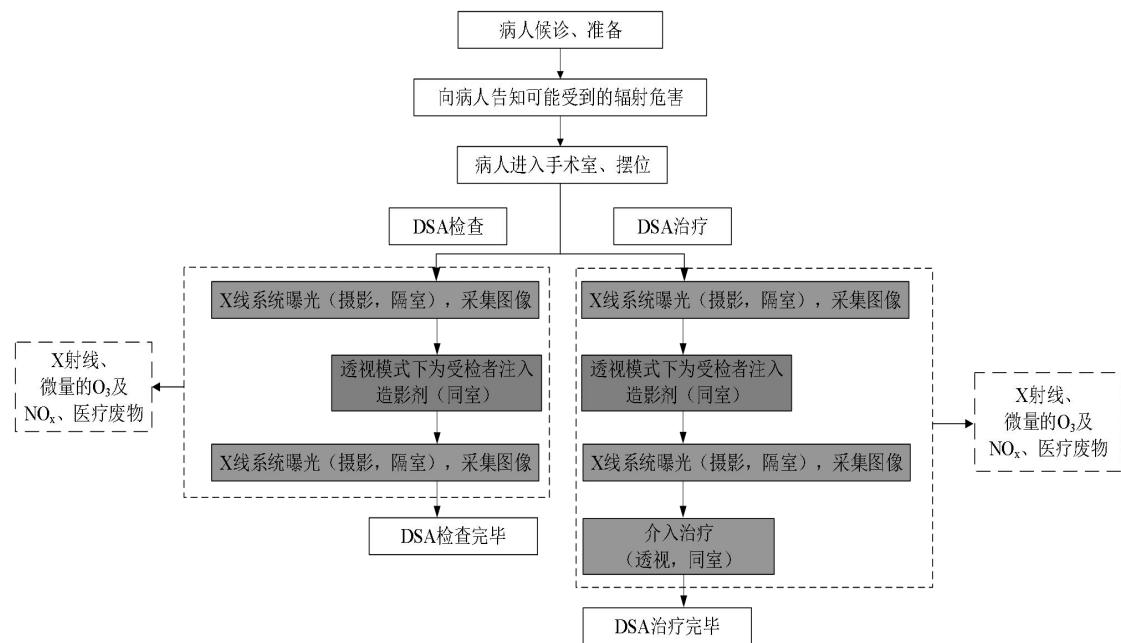

靖江市中医院拟在沁春楼 2 楼手术中心西北角新建 1 间 DSA 机房，并拟新增 1 台 Azurion7 M20 型 DSA，该设备的引进对医院开展复杂手术起到了极大的促进作用，为患者提供了更准确的医疗诊断和介入治疗服务，提高了临床研究和诊断能力。

污染源项描述

一、放射性污染

DSA 在工作状态下会发出X射线，配置的 1 台 DSA 最大管电压为 125kV、最大管电流为 1000mA，其主要用作血管造影检查及配合介入治疗，由于存在影像增强器，从而降低了造影所需的 X 射线能量，再加上一次血管造影检查需要时间很短，因此血管造影检查的辐射影响较小。而介入需要长时间的透视和大量的摄片，对患者和医务人员有一定的附加辐射剂量。

DSA 产生的 X 射线是随机器的开、关而产生和消失，其穿透能力与 X 射线管的管电压和出口滤过有关。在开机出束期间，X 射线是主要污染因子。辐射场中的 X 射线包括有用线束（主束）、漏射线和散射线。由于射线能量较低，不必考虑感生放射性问题。

（一）有用线束

本项目 DSA 的有用线束透射方向为由下至上，有用线束的射线能量、强度与 X 射线管靶物质、管电压、管电流有关。DSA 具有自动照射量控制调节功能（AEC），摄影时，如果受检者体型偏瘦，功率自动降低，照射量率减小；如果受检者体型较胖，功率自动增强，照射量率增大。为了防止球管烧毁并延长其使用寿命，实际使用时，管电压和管电流通常与设备最大管电压和管电流之间留有一定的裕量。根据医院提供资料，DSA 正常运行时，透视模式的工况为（60~80）kV/（5~20）mA，摄影模式的工况为（60~80）kV/（100~500）mA。

DSA 运行时离靶 1 米处的 X 射线发射率根据运行时管电压和 DSA 的 X 射线管的过滤条件从《辐射防护导论》（方杰著）附图 3 中查取。本项目 DSA 过滤装置采用束光器自带 0.5mmCu 过滤片+附加过滤器，按照过滤材料为 0.5mmCu 滤片进行剂量预测，查《辐射防护导论》附图 3，本项目正常运行时最大电压为 80kV，离靶 1 米处的发射率约为 $0.8\text{mGy}\cdot\text{m}^2/\text{mA}\cdot\text{min}$ 。

（二）散射线

本项目 DSA 的散射线主要考虑有用线束照射到受检者人体产生的侧向散射线，其强度与有用线束的 X 射线能量、X 射线机的输出量、散射面积和距离等有关。

（三）泄漏射线

根据国际放射防护委员会第 33 号出版物《医用外照射源的辐射防护》“（77）

用于诊断目的的每一个 X 射线管必须封闭在管套内，以使得位于该套管内的 X 射线管在制造厂规定的每个额定值时，离焦点 1m 处所测得的泄漏辐射在空气中的比释动能不超过 1mGy/h”（在距离源 1m 处不超过 100cm² 的面积上或者在离管或源壳 5cm 处的 10cm² 面积上进行平均测量），以及《医用电气设备 第 1-3 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：诊断 X 射线设备的辐射防护》（GB 9706.103-2020）中 12.4 的相应要求，取本项目 DSA 离焦点 1m 处的泄漏辐射空气比释动能率为 1.0mGy/h。

工作负荷：根据医院提供的资料，本项目 DSA 的工作负荷情况见表 9-3。

表 9-3 本项目新增 Azurion 7M20 型（单球管）DSA 工作负荷

(1) 透视

手术类别	年开展工作量	每台手术透视曝光时间	年透视曝光时间
心脏介入	300 台	约 20min	约 100.0h
神经介入	100 台	约 15min	约 25.0h
综合介入	100 台	约 20min	约 33.3h
总计	/	/	约 158.3h

(2) 摄影

手术类别	年开展工作量	单次采集时间	单台手术采集次数	单台手术最大采集时间	年采集时间
心脏介入	300 台	0.5~1s	6~10 次	约 0.17min	约 0.85h
神经介入	100 台	0.5~1s	7~11 次	约 0.18min	约 0.30h
综合介入	100 台	0.5~1s	3~10 次	约 0.17min	约 0.28h
总计	/	/	/	/	约 1.43h
总计					约 159.7h

医院初步计划为本项目配备 4 名工作人员，其中手术医生 2 名，技师 1 名，护士 1 人，辐射工作人员年工作 250 天。项目开展后定岗定责，DSA 机房内和机房外辐射工作不进行轮换，且不兼职其它辐射工作。今后医院可根据开展项目的实际情况做适

当调整。根据医院提供的 DSA 工作负荷，医生、护士年接触射线时间不超过 158.3h，技师在操作台进行隔室操作设备，包括透视及摄影，其年接触射线时间不超过 159.7h。

二、非放射性污染

(一) 废气：DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物。

(二) 废水：主要是工作人员产生的生活污水。

(三) 固体废物：主要是工作人员产生的生活垃圾和 DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物。

表 10 辐射安全与防护

项目安全措施

一、工作场所布局及分区

本项目 1 座 DSA 机房位于沁春楼 2 楼手术中心西北角。本项目 DSA 机房拟建址东侧为控制室，南侧为过道，西侧为医梯和设备间，北侧为室外临空，上方为设备机房夹层和屋面，下方为信息中心和室外过道。


本项目 1 台 DSA 配套独立用房，由射线装置机房、设备间和控制室组成。DSA 机房控制室与诊断机房分开单独布置，平面和空间布局合理，满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ130-2020）中关于选址与布局的规定。

本项目拟将 DSA 机房作为辐射防护控制区，在机房入口处粘贴有电离辐射警告标志；拟将与机房相邻的控制室、设备间和机房南部过道划为监督区，本项目辐射防护分区的划分符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中关于辐射工作场所的分区规定。

关于控制区与监督区的防护手段与安全措施，医院应做到：

（一）控制区的防护手段与安全措施：

1、DSA 工作场所进、出口防护门外及其他适当位置处设立醒目的“当心电离辐射”警告标志，警告标志须符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）附录 F 要求，如图 10-1 所示。

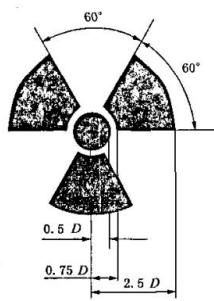

a.电离辐射标志



b.电离辐射警告标志

图 10-1 电离辐射标志和电离辐射警告标志

- 2、制定辐射防护与安全管理措施，包括适用于控制区的规则和程序；
- 3、运用行政管理程序（如进入控制区的工作许可制度）和实体屏障（包括门锁）限制进出控制区；
- 4、在缓冲区备有个人防护用品、工作服；

(二) 监督区防护手段与安全措施

在监督区的入口处的适当地点设立表明监督区的标牌。

本项目 DSA 机房平面布置及分区示意图与患者、医护人员及污物路线示意图见图 10-2。

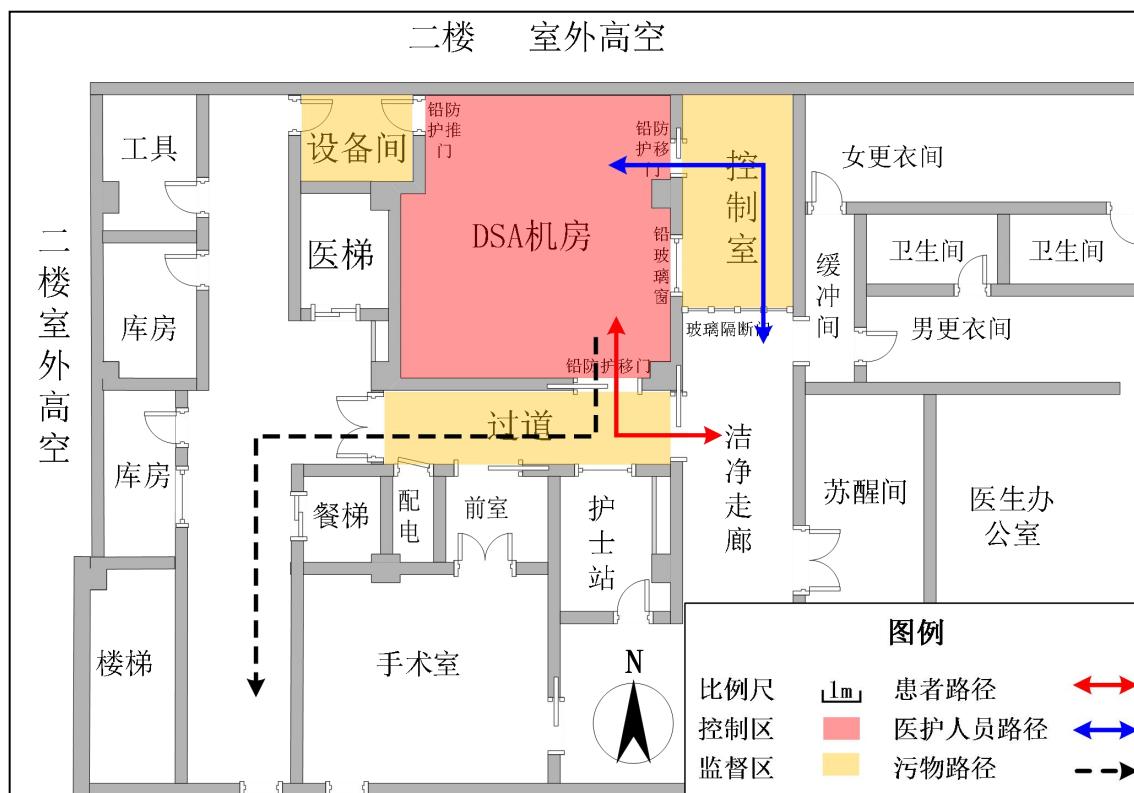


图 10-2 本项目 DSA 机房平面布置及分区及患者、医护人员、污物路线示意图

二、辐射防护屏蔽设计

本项目 DSA 机房东西长 7.20m, 南北长 7.35m, 有效使用面积为 $52.92m^2$, 具体屏蔽设计参数见表 10-1。

表 10-1 本项目 DSA 机房屏蔽设计一览表

屏蔽体	屏蔽设计参数 (厚度及材质)
四侧墙体	龙骨架+3mm 铅板
顶棚	120mm 混凝土+2mm 铅板
地坪	120mm 混凝土+2mm 铅板
防护门 (3 扇)	3mm 铅板
观察窗	3mm 铅当量铅玻璃

注: 混凝土密度为 $2.35g/cm^3$, 铅密度为 $11.3g/cm^3$ 。

三、辐射安全和防护措施

（一）电离辐射警告标志

DSA 机房入口处拟设置“当心电离辐射”的警告标志和中文警示说明。

（二）门灯联动

DSA 机房患者入口防护门上方拟设置工作状态指示灯，灯箱上拟设置“射线有害、灯亮勿入”的可视警示语句，且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动，防护门关闭的情况下，工作状态指示灯才亮。平开机房门应设有自动闭门装置，推拉式机房门应设有曝光时关闭机房门的管理措施。

（三）急停按钮

DSA 控制室拟设置 1 个急停按钮，机房内的治疗床边操作面板自带 1 个急停按钮，各按钮分别与 X 射线系统连接，在出现紧急情况下，按下急停按钮，即可停止 X 射线系统出束。

（四）观察窗或摄像监控装置和对讲装置

DSA 机房控制室墙体上拟设置有观察窗，可有效观察到患者和受检者状态防护门开闭情况。DSA 机房控制室设置对讲装置，方便机房外工作人员与患者交流。

（五）防护用品

医院拟为 DSA 项目工作人员配备的辐射防护装置及个人防护用品主要有铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套、剂量报警仪、个人剂量计等，医院购置的各类防护用品除介入防护手套防护能力不低于 0.025mm 铅当量外，其余防护用品防护能力均不低于 0.5mm 铅当量。本项目 DSA 设备自带铅防护吊帘、床侧防护帘等辅助防护设施，其防护能力均不低于 0.5mm 铅当量。

（六）人员监护

医院拟为本项目配备 4 名辐射工作人员，拟为辐射工作人员配备个人剂量计，定期送检且做好个人剂量档案管理工作。医院应开展辐射工作人员的职业健康监护，定期安排其在有相应资质医院体检，建立个人剂量档案。

（七）规章制度

完善并落实射线装置相关的安全使用制度、管理制度，从事辐射工作的医务人员均须参加辐射工作的培训与辐射安全培训考核。医务人员在操作过程中遵守以上制度，严格按操作程序，避免发生事故。

（八）其他辐射安全措施

介入治疗需要长时间的透视和大量的摄片，对患者和医务人员来说辐射剂量较高，因此在评估介入治疗的效应和操作时，其辐射损伤必须要加以考虑。由于需要医务人员在机房内，X射线球管工作时产生的散射线对医务人员有较大影响，根据辐射防护“三原则”，医院还应在以下方面加强对介入治疗的防护工作：

1、操作中减少透视时间和减少照相的次数可以显著降低工作人员的辐射剂量，介入人员在操作时应尽量远离检查床。

2、一般说来，降低患者剂量的措施可以同时降低工作人员的辐射剂量，应加强对介入人员的培训，包括辐射防护的培训，参与介入的人员应该技术熟练、动作迅速，以减少患者和介入人员的剂量。

3、所有在介入治疗机房内的工作人员都应开展个人剂量监测，医院应结合工作人员个人剂量监测的数据采取措施，控制和减少工作人员的受照剂量。

4、引入的 DSA 及配套设备必须符合国际的或者国家的标准，满足各种特殊操作的要求，其性能必须与操作性质相符合；设备应该常规调节到满足低剂量的有效范围内，并尽可能提高图像质量。

5、介入人员应该结合 DSA 设备的特点，了解一些降低剂量的方法，比如脉冲透视、优化滤线器、除滤线栅、图像处理、低剂量透视等方法。

6、加强 DSA 设备的质量保证工作，设备的球管与发生器、透视和数字成像的性能以及其他相关设备应该定期进行检测。

7、临床介入手术时，介入医生需站在 DSA 床边操作，仅依赖于医务人员身着铅橡胶围裙、机器自带的铅防护吊帘等防护设备被动防护。一般来说，床下球管机对医务人员的辐射剂量，由头、颈、胸至腹部呈现剂量逐渐上升的趋势，故操作人员除个人防护用品（铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜及介入防护手套等）外，应着重考虑 X 射线机操作侧的屏蔽，该屏蔽要做到既不影响操作者的操作，又能达到防护目的，且能消毒。本项目 DSA 设备自带床侧防护帘、铅防护吊帘及铅悬挂防护屏，以上组合屏蔽防护措施的设置，能够有效降低介入手术医务人员的吸收剂量。

四、监测仪器和防护用品

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》要求，开展放射诊疗的单

位应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，包括个人剂量测量报警、辐射监测等仪器。医院拟为本项目配备辐射巡测仪 1 台和个人剂量报警仪 2 台。医院为辐射工作人员配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜（不低于 0.5mm 铅当量）及介入防护手套（不低于 0.025mm 铅当量）等个人防护用品（具体配备情况见表 10-2）。辐射工作人员工作时将佩戴个人剂量计，开展 DSA 介入治疗的辐射工作人员采用双剂量计监测方法，以监测累积受照情况。医院拟定期组织辐射工作人员进行健康体检，并将按相关要求建立辐射工作人员个人剂量监测档案和职业健康监护档案。

表 10-2 个人防护用品和辅助防护设置配置符合性

项目	分项		《放射诊断放射防护要求》 (GBZ130-2020) 要求	本项目采取的措施
DSA	工作人员	个人防护用品	铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套 选配：铅橡胶帽子	2 件 0.5mmPb 铅橡胶围裙、 2 件 0.5mmPb 铅橡胶颈套、 2 顶 0.5mmPb 铅橡胶帽子、 2 副 0.5mmPb 铅防护眼镜、 2 副 0.025mmPb 介入防护手套
		辅助防护设施	铅悬挂防护屏/铅防护吊帘、床侧防护帘/床侧防护屏 选配：移动铅防护屏风	1 个 0.5mmPb 铅悬挂防护屏、 1 个 0.5mmPb 床侧防护帘
	受检者	个人防护用品	铅橡胶性腺防护围裙（方形） 或方巾、铅橡胶颈套 选配：铅橡胶帽子	1 件 0.5mmPb 铅橡胶围脖、 1 顶 0.5mmPb 铅橡胶帽子 1 件 0.5mmPb 铅橡胶围裙
		辅助防护设施	/	/

三废的治理

一、废气

DSA 在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物可通过通风系统排至室外，臭氧在常温下约 50 分钟可自行分解为氧气，这部分废气对周围环境影响较小。

二、废水

主要是工作人员产生的生活污水，将进入医院污水处理站，处理达标后排入城市污水管网，对周围环境影响较小。

三、固体废物

DSA 手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的

废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置；工作人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小。

表 11 环境影响分析

建设阶段对环境的影响

靖江市中医院新增 1 台 DSA 项目拟建址位于沁春楼 2 楼手术中心西北角，土建部分已纳入主体工程建设完成，建设时主要工作为墙体隔断与内饰装潢，将产生施工噪声、扬尘和建筑垃圾污染，建设施工时对环境会产生如下影响：

一、大气：本项目在建设施工期需进行的墙体隔断等作业，各种施工将产生地面扬尘，另外机械作业时排放废气和扬尘，但这些方面的影响仅局限在施工现场附近区域。针对上述大气污染采取以下措施：及时清扫施工场地，设立围挡，并保持施工场地一定的湿度。

二、噪声：整个建筑施工阶段，如墙体连接、内饰装潢等施工中都将产生不同程度的噪声，对周围环境造成一定的影响。在施工时严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的标准，尽量采用噪声低的先进设备，同时严禁夜间进行强噪声作业。

三、固体废物：项目施工期间，会产生一定量以建筑垃圾为主的固体废弃物，委托由有资质的单位清运，并做好清运工作中的装载工作，防止建筑垃圾在运输途中散落。

四、废水：项目施工期间，有一定量含有泥浆的建筑废水产生，对这些废水进行初级沉淀处理，并经隔渣后排放。

医院在施工阶段计划采取上述污染防治措施，将施工期的影响控制在医院院区内部，对周围环境影响较小。

运行阶段对环境的影响

一、辐射环境影响分析

（一）DSA 机房的屏蔽防护铅当量厚度与标准要求的相符性分析评价

1、评价标准

根据《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）表 3 规定，主束方向、非有用线束方向屏蔽体的铅当量均应不小于 2.0mmPb。

2、本项目 DSA 机房各屏蔽部位的铅当量厚度核算

本项目 1 台 DSA 为单球管设备，主束方向为由下向上，所以本项目保守将机房

的顶部作为有用线束投射方向。由表 10-1 可知，本项目 DSA 机房使用的屏蔽材料除铅以外，还涉及顶面（有用线束投射方向）的混凝土的混凝土。本项目按额定管电压 125kV 的极端条件核算 DSA 机房各屏蔽部位屏蔽材料的等效铅当量厚度。

（1）混凝土的等效铅当量厚度核算：

按照 GBZ 130-2020 中 C.1.2 b) 给出的计算公式进行计算：

$$X = \frac{1}{\alpha\gamma} \ln\left(\frac{B^{-\gamma} + \frac{\beta}{\alpha}}{1 + \frac{\beta}{\alpha}}\right) \quad \text{公式 11-1}$$

式中： X —不同屏蔽物质的铅当量厚度；

α 、 β 、 γ —相应屏蔽物质（本项目为混凝土）对相应管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数；

B —给定铅厚度的屏蔽透射因子；给定铅厚度的屏蔽透射因子 B 值对照 GBZ 130-2020 中 C.1.2 a) 相应要求采用给出的计算公式进行计算：

$$B = \left[\left(1 + \frac{\beta}{\alpha} \right) e^{\alpha\gamma X} - \frac{\beta}{\alpha} \right]^{\frac{1}{\gamma}} \quad \text{公式 11-2}$$

式中： B —给定铅厚度的屏蔽透射因子；

α 、 β 、 γ —铅对相应管电压 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数；

X —铅厚度。

由 GBZ 130-2020 中表 C.2 查取 125kV 管电压工况下 X 射线（主束）辐射衰减的有关的拟合参数，由 NCRP147 报告 TABLE A.1、TABLE C.1 查取 80kV 管电压工况下 X 射线（主束）辐射衰减的有关的拟合参数和 70kV 管电压工况下 X 射线（散射）辐射衰减的有关的拟合参数，列于表 11-1：

表 11-1 不同管电压工况下 X 射线辐射衰减的有关的拟合参数

管电压	屏蔽材料	α	β	γ	备注
125kV（主束）	铅	2.219	7.923	0.5386	额定最大管电压
	混凝土	0.03502	0.07113	0.6974	
80kV（主束）	铅	4.040	21.69	0.7187	常用最大管电压
70kV（散射）	铅	5.369	23.49	0.5883	

本项目机房屏蔽部位涉及的 120mm 混凝土分别按公式 11-2、公式 11-1 计算其屏蔽透射因子 B 、等效铅当量厚度 X ，计算结果列于表 11-2。

表 11-2 混凝土的屏蔽透射因子 B 、等效铅当量厚度 X 计算结果

管电压	屏蔽材料	屏蔽透射因子 B	等效铅当量厚度 X (mm)
125kV (主束)	120mm 混凝土	3.21E-03	1.44

(2) DSA 机房的屏蔽防护铅当量厚度与标准要求的相符合性

根据前述各屏蔽材料的等效铅当量厚度核算情况, 可对本项目 DSA 机房屏蔽体等效铅当量进行汇总, 结果见下表:

表 11-3 本项目 DSA 机房屏蔽体等效铅当量厚度核算及其与标准要求对比

屏蔽体	设计厚度	等效铅当量 125kV	屏蔽要求 ¹⁾	评价
墙体 ²⁾	龙骨架+3mm 铅板	3mm	C 形臂 X 射线设备机房的屏蔽 防护铅当量厚度要求: 有用线 束方向铅当量 2.0mm, 非有用 线束方向铅当量 2.0mm。	满足
防护门 ²⁾	3mm 铅板	3mm		满足
观察窗 ²⁾	3mm 铅当量铅玻璃	3mm		满足
顶棚 ³⁾	120mm 混凝土+2mm 铅板	3.44mm		满足
地坪 ²⁾	120mm 混凝土+2mm 铅板	3.44mm		满足
面积	东西长 7.20m, 南北长 7.35m, 有效使用 面积为 52.92m ² 。		单管头 X 射线设备机房内最小 有效新建面积不小于 20m ² , 单 边长度不小于 3.5m。	满足

注: ¹⁾ 屏蔽要求引自《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020) 表 3;

²⁾ 为非有用线束方向;

³⁾ 为有用线束方向。

由上表可知, 靖江市中医院沁春楼 2 楼手术中心 DSA 机房在额定最大管电压 125kV 下屏蔽防护措施能满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020) 的要求。

(二) DSA 机房的辐射影响预测

本项目 DSA 的辐射影响构成情况见表 11-4。


表 11-4 本项目 DSA 的辐射影响情况

操作模式	正常运行时最大工况	辐射影响对象
摄影模式	80kV/500mA	机房外公众、控制室操作人员
透视模式	80kV/20mA	机房外公众、控制室操作人员; 机房内介入治疗操作人员

为了进一步评价屏蔽效果辐射防护效果, 采用理论预测的方法进行影响分析。预测点选取如下:

- 1#-DSA 机房东侧防护门外 30cm 处, 控制室;
- 2#-DSA 机房东侧观察窗外 30cm 处, 操作台;
- 3#-DSA 机房东侧屏蔽墙外 30cm 处, 洁净走廊;
- 4#-DSA 机房南侧防护门外 30cm 处, 过道;
- 5#-DSA 机房南侧屏蔽墙外 30cm 处, 过道;
- 6#-DSA 机房西侧屏蔽墙外 30cm 处, 医梯门前;
- 7#-DSA 机房西侧防护门外 30cm 处, 设备间;
- 8#-DSA 机房上方距顶棚地面 100cm 处, 设备机房夹层;
- 9#-DSA 机房下方距楼下地面 170cm 处, 信息中心;
- 10#-DSA 机房北侧, 后勤楼;
- 11#-DSA 机房西侧, 江通路;
- 12#-DSA 机房西侧, 公园弄社区居民住宅区。

共布设 12 个预测点, 预测点布设见图 11-1~图 11-3 所示。

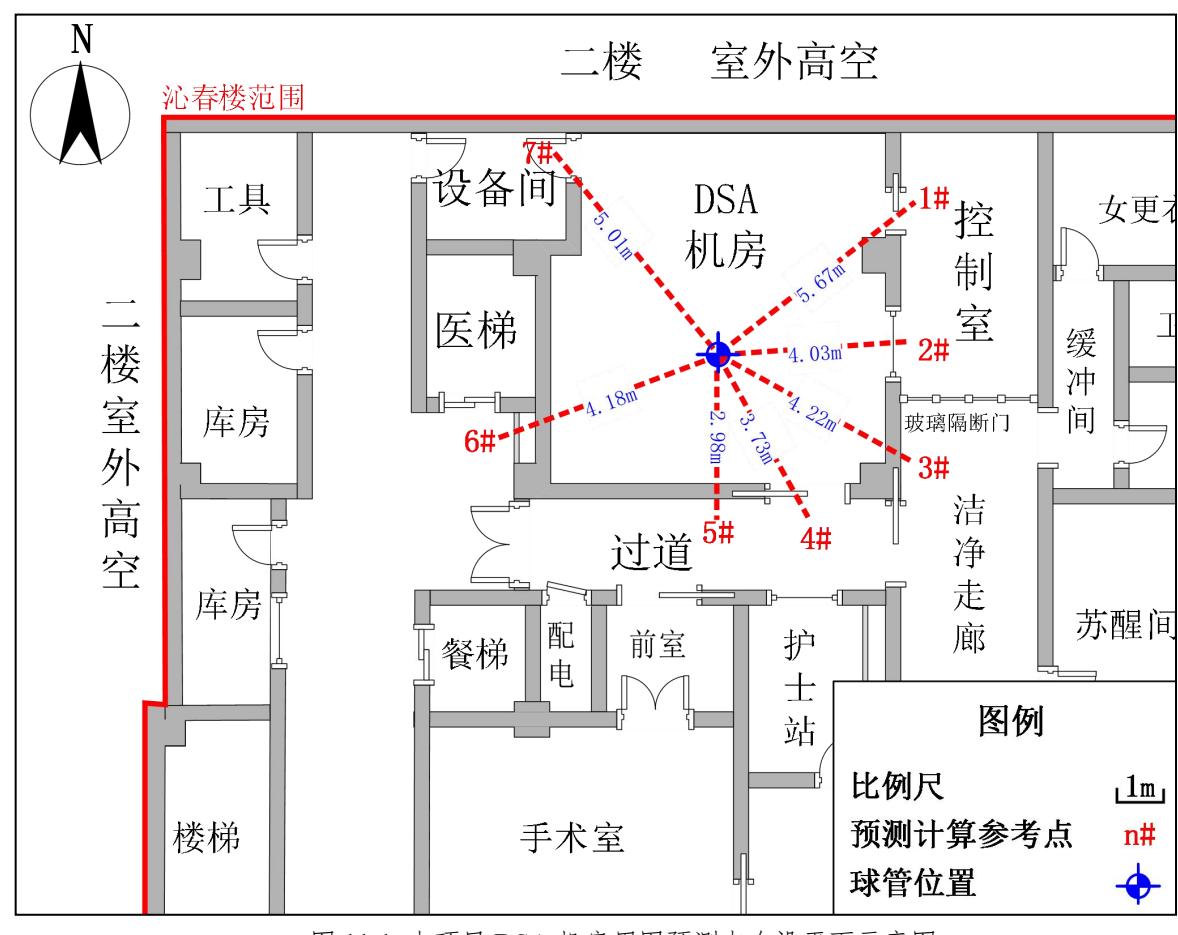

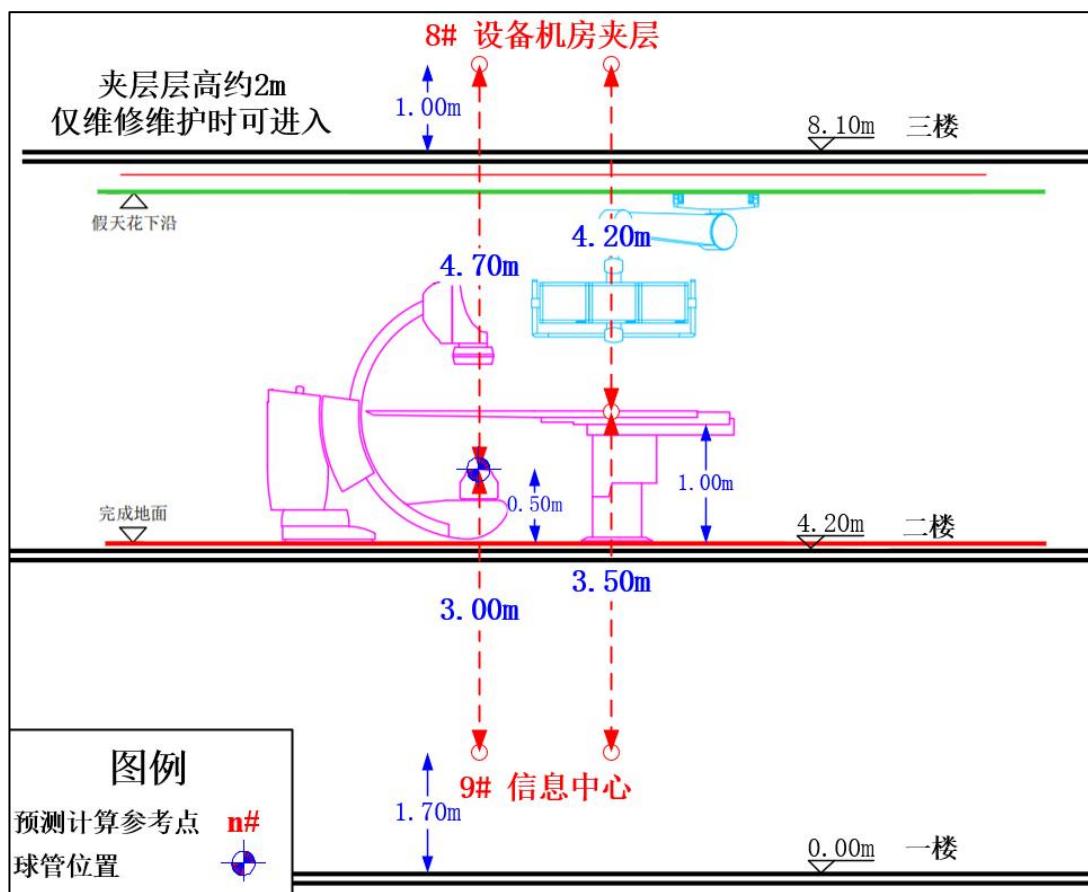


图 11-2 本项目 DSA 机房周围预测点布设纵剖面示意图

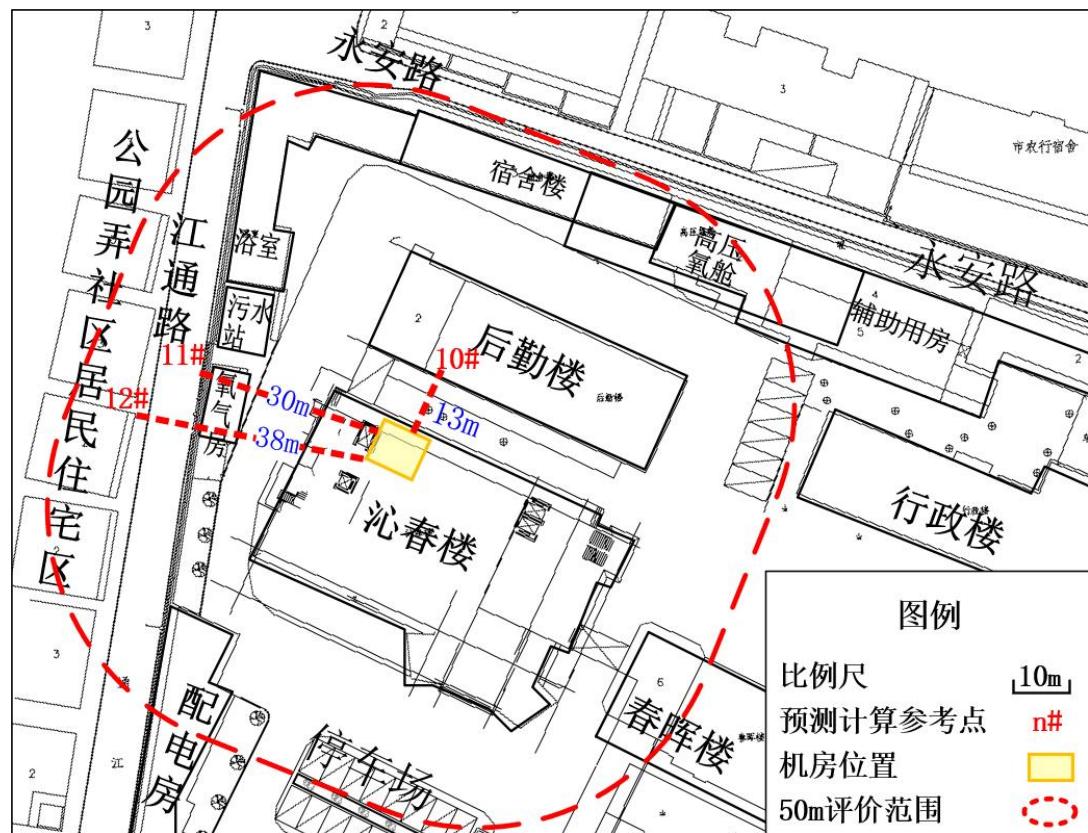


图 11-3 本项目 50m 范围内预测点布设示意图

1、关注点处有用线束辐射影响预测

为了进一步评价屏蔽效果辐射防护效果，采用理论预测的方法进行影响分析。本项目介入手术过程中，DSA 图像增强器对 X 射线主束有屏蔽作用，NCRP147 号报告“Structural Shielding Design for Medical Imaging X-ray Facilities”4.1.6 节（Primary Barriers, P41-45）及 5.1 节（Cardiac Angiography, P72）指出，DSA 屏蔽估算时不需要考虑主束照射。因此本项目 DSA 需要屏蔽的辐射仅考虑泄漏辐射和散射辐射。

2、关注点处泄漏辐射影响预测

泄漏辐射存在于透视操作和摄影操作过程。泄漏辐射剂量率 \dot{H}_L 采用下式计算：

$$H_L = \frac{H_i \cdot B}{r^2} \cdot K \quad \text{公式 11-3}$$

式中： H_i —距靶 1m 处泄漏射线的空气比释动能率，mGy/h；本项目 1m 处泄漏射线的空气比释动能率取 1.0mGy/h；

B —机房各屏蔽体的泄漏射线屏蔽透射因子，将 DSA 机房各屏蔽体的铅当量厚度 X （表 11-3）和铅对 80kV（本项目正常运行最大管电压）管电压 X 射线（主射）辐射衰减的有关的拟合参数 α 、 β 、 γ 值（表 11-1）代入公式 11-2，计算相应的屏蔽透射因子 B 值；

r —关注点至 X 射线源的距离；

K —有效剂量与空气比释动能转换系数，Sv/Gy，查《外照射放射防护剂量转换系数标准》（WS/T 830-2024）表 B2，对于本项目 DSA 运行时常用最大管电压 80kV， K 值取 1.67。

将有关参数代入公式 11-3，计算 DSA 机房周围关注点处、机房内介入操作人员操作位关注点处的泄漏辐射剂量率，计算结果见表 11-5。

表 11-5 DSA 机房关注点处泄漏辐射剂量率计算结果

关注点位置	H_i (mGy/h)	X (mm)	r (m)	B	\dot{H}_L (μ Sv/h)
1#-DSA 机房东侧防护门外 30cm 处，控制室	1.0	3.00	5.67	4.15E-07	2.15E-05
2#-DSA 机房东侧观察窗外 30cm 处，操作台	1.0	3.00	4.03	4.15E-07	4.26E-05
3#-DSA 机房东侧屏蔽墙外 30cm 处，洁净走廊	1.0	3.00	4.22	4.15E-07	3.89E-05

4#-DSA 机房南侧防护门外 30cm 处, 过道	1.0	3.00	3.73	4.15E-07	4.98E-05
5#-DSA 机房南侧屏蔽墙外 30cm 处, 过道	1.0	3.00	2.98	4.15E-07	7.80E-05
6#-DSA 机房西侧屏蔽墙外 30cm 处, 医梯门前	1.0	3.00	4.18	4.15E-07	3.96E-05
7#-DSA 机房西侧防护门外 30cm 处, 设备间	1.0	3.00	5.01	4.15E-07	2.76E-05
8#-DSA 机房上方距顶棚地面 100cm 处, 设备机房夹层	1.0	3.44	4.70	7.01E-08	5.30E-06
9#-DSA 机房下方距楼下地面 170cm 处, 信息中心	1.0	3.44	3.00	7.01E-08	1.30E-05
10#-后勤楼	1.0	3.00	13.00	4.15E-07	4.10E-06
11#-江通路	1.0	3.00	30.00	4.15E-07	7.69E-07
12#-公园弄社区居民住宅区	1.0	3.00	38.00	4.15E-07	4.80E-07
第一 术者	铅衣内	1.0	1.00	0.50	1.43E-03
	铅衣外	1.0	0.50	0.50	1.37E-02
第二 术者	铅衣内	1.0	1.00	1.00	1.43E-03
	铅衣外	1.0	0.50	1.00	1.37E-02

注：介入医生在手术室内床旁操作时，站在铅悬挂防护屏和床侧防护帘（铅当量厚度为 0.5mmPb）后，穿铅衣、铅眼镜和铅围脖等个人防护用品（铅当量厚度为 0.5mmPb），下同。

3、关注点处散射辐射水平计算

散射辐射存在于透视操作和摄影操作过程。

由《辐射防护手册（第一分册）》（李德平、潘自强著）给出的X射线机散射线在关注点的周比释动能计算公式（公式 10.10）进行推导，得到散射线在关注点处的比释动能率 H_s 的计算公式（推导中，将原公式中的使用因子、居留因子均取为 1），继而在公式中增加“有效剂量与空气比释动能转换系数”修正因子，得到散射辐射有效剂量率 H_s 计算公式：

$$H_s = \frac{H_0 \cdot I \cdot a \cdot (s/400) \cdot B_s}{d_0^2 d_s^2} K \quad \text{公式 11-4}$$

式中： H_0 —X 射线机发射率常数（当管电流为 1mA 时，距离阳极靶 1m 处由主束产生的比释动能率）， $\text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，本项目取 $0.8 \text{mGy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mA}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ ，即

48000 $\mu\text{Gy}\cdot\text{m}^2\cdot\text{mA}^{-1}\cdot\text{h}^{-1}$;

I —管电流, mA; 本项目透视、摄影模式下正常使用的最大管电流分别取20mA、500mA;

a —人体对X射线的散射照射量与入射照射量之比值, 由《辐射防护手册(第一分册)》表10.1中查取。本项目最大常用管电压为80kV, 对于散射线向机房四侧墙体投射的情况, 从《辐射防护手册(第一分册)》表10.1中采用内插法查取散射角90°时80kV对应的 a 值为0.0008(该取值适用于机房四侧关注点相应预测计算); 对于散射线向机房底面投射的情况, 因《辐射防护手册(第一分册)》表10.1中无散射角180°的数据, 表中所列散射角中以135°最接近180°, 故从该表中散射角为135°、管电压为70kV、100kV对应的 a 值采用内插法求取80kV对应的 a 值为0.0016(该取值适用于机房底面关注点相应预测计算); 对于散射线向机房顶面投射的情况, 因《辐射防护手册(第一分册)》表10.1中无散射角0°的数据, 表中所列散射角中以30°最接近0°, 故从该表中散射角为0°、管电压为70kV、100kV对应的 a 值采用内插法求取80kV对应的 a 值为0.0009(该取值适用于机房顶面关注点相应预测计算);

S —主束在受照人体上的散射面积, 考虑手术需要的最大照射面积, 本项目常用最大照射面积取 $16\times16=256\text{cm}^2$;

d_0 —源至受照点的距离, 根据设备参数确定, 本项目 d_0 取最小值0.45m(符合ICRP33号报告第98段关于使用固定式X线透视检查设备的焦皮距的要求);

d_s —受照体至关注点的距离;

B_s —屏蔽材料对散射线的透射因子, 此处散射线是指本项目最大常用管电压(80kV, 即0.08MV)下有用线束(初级X射线)的散射线, 器能量偏保守取有用线束侧向(散射角 $\theta=90^\circ$)的一次散射线能量, 可借鉴康普顿散射定律(参照《辐射防护手册(第一分册)》P448公式)计算一次散射线能量 E 与入射的初级X射线能量 E_0 之比值 $E/E_0=1/[1+E_0(1-\cos\theta)/0.511]=1/[1+0.08(1-\cos90^\circ)/0.511]=0.865$, 继而计算一次散射线能量 E 对应的kV值为 $80\text{kV}\times0.865=69.2\text{kV}$, 近似取为70kV, 再利用NCRP147报告TABLE C.1查取散射线70kV下铅的 α 、 β 、 γ 拟合参数(见表11-1); 将机房各屏蔽体和介入操作人员防护用屏蔽物的铅当量厚度 X (见表11-3)和铅对70kV管电压X射线(主射)辐射衰减的有关的拟合参数 α 、 β 、 γ 值(见表11-1)代入公式11-2, 计算相应的屏蔽透射因子 B 值;

K —有效剂量与空气比释动能转换系数, Sv/Gy , 查《外照射放射防护剂量转换系数标准》(WS/T 830-2024)表B2, 按前述 90° 方向一次散射线能量对应的kV值为70kV, K 值取1.60。

将前述有关参数代入公式11-4, 计算透视模式、摄影模式下DSA机房外公众、操作台操作人员、机房内介入操作人员处散射辐射剂量率, 计算结果见表11-6。

表11-6 DSA机房关注点处散射辐射剂量率计算结果

关注点位置	操作模式	H_0 ($\mu\text{Gy}\cdot\text{m}^2/(\text{mA}\cdot\text{h})$)	I (mA)	X (mm)	B_s	d_0 (m)	d_s (m)	H_s ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)
1#-DSA机房东侧防护门外30cm处, 控制室	透视	48000	20	3.00	5.80E-09	0.45	5.67	7.01E-07
	摄影		500					1.75E-05
2#-DSA机房东侧观察窗外30cm处, 操作台	透视	48000	20	3.00	5.80E-09	0.45	4.03	1.39E-06
	摄影		500					3.47E-05
3#-DSA机房东侧屏蔽墙外30cm处, 洁净走廊	透视	48000	20	3.00	5.80E-09	0.45	4.22	1.26E-06
	摄影		500					3.16E-05
4#-DSA机房南侧防护门外30cm处, 过道	透视	48000	20	3.00	5.80E-09	0.45	3.73	1.62E-06
	摄影		500					4.05E-05
5#-DSA机房南侧屏蔽墙外30cm处, 过道	透视	48000	20	3.00	5.80E-09	0.45	2.98	2.54E-06
	摄影		500					6.34E-05
6#-DSA机房西侧屏蔽墙外30cm处, 医梯门前	透视	48000	20	3.00	5.80E-09	0.45	4.18	1.29E-06
	摄影		500					3.22E-05
7#-DSA机房西侧防护门外30cm处, 设备间	透视	48000	20	3.00	5.80E-09	0.45	5.01	8.97E-07
	摄影		500					2.24E-05
8#-DSA机房上方距顶棚地面100cm处, 设备机房夹层	透视	48000	20	3.44	5.46E-10	0.45	4.20	1.35E-07
	摄影		500					3.38E-06
9#-DSA机房下方距楼下地面170cm处, 信息中心	透视	48000	20	3.44	5.46E-10	0.45	3.50	3.46E-07
	摄影		500					8.66E-06

10#-后勤楼	透视	48000	20	3.00	5.80E-09	0.45	13.00	1.33E-07	
	摄影		500					3.33E-06	
11#-江通路	透视	48000	20	3.00	5.80E-09	0.45	30.00	2.50E-08	
	摄影		500					6.26E-07	
12#-公园弄社区居民住宅区	透视	48000	20	3.00	5.80E-09	0.45	38.00	1.56E-08	
	摄影		500					3.90E-07	
第一术者	铅衣内	透视	48000	20	1	2.84E-04	0.45	0.5	4.41
	铅衣外	透视	48000	20	0.5	5.35E-03	0.45	0.5	83.08
第二术者	铅衣内	透视	48000	20	1	2.84E-04	0.45	1	1.10
	铅衣外	透视	48000	20	0.5	5.35E-03	0.45	1	20.77

4、关注点处预测计算结果汇总

综上所述，DSA 机房关注点处的辐射剂量率理论估算结果汇总见表 11-7。

表 11-7 DSA 机房关注点处辐射剂量率计算统计结果

关注点位置	操作模式	X 射线辐射剂量率 ($\mu\text{Sv/h}$)		
		散射线	漏射线	合计
1#-DSA 机房东侧防护门外 30cm 处，控制室	透视	7.01E-07	2.15E-05	2.22E-05
	摄影	1.75E-05		3.91E-05
2#-DSA 机房东侧观察窗外 30cm 处，操作台	透视	1.39E-06	4.26E-05	4.40E-05
	摄影	3.47E-05		7.73E-05
3#-DSA 机房东侧屏蔽墙外 30cm 处，洁净走廊	透视	1.26E-06	3.89E-05	4.01E-05
	摄影	3.16E-05		7.05E-05
4#-DSA 机房南侧防护门外 30cm 处，过道	透视	1.62E-06	4.98E-05	5.14E-05
	摄影	4.05E-05		9.02E-05
5#-DSA 机房南侧屏蔽墙外 30cm 处，过道	透视	2.54E-06	7.80E-05	8.05E-05
	摄影	6.34E-05		1.41E-04

6#-DSA 机房西侧屏蔽墙外 30cm 处，医梯门前	透视	1.29E-06	3.96E-05	4.09E-05
	摄影	3.22E-05		7.19E-05
7#-DSA 机房西侧防护门外 30cm 处，设备间	透视	8.97E-07	2.76E-05	2.85E-05
	摄影	2.24E-05		5.00E-05
8#-DSA 机房上方距顶棚地 面 100cm 处，设备机房夹层	透视	1.35E-07	5.30E-06	5.43E-06
	摄影	3.38E-06		8.68E-06
9#-DSA 机房下方距楼下地 面 170cm 处，信息中心	透视	3.46E-07	1.30E-05	1.34E-05
	摄影	8.66E-06		2.17E-05
10#-后勤楼	透视	1.33E-07	4.10E-06	4.23E-06
	摄影	3.33E-06		7.43E-06
11#-江通路	透视	2.50E-08	7.69E-07	7.94E-07
	摄影	6.26E-07		1.39E-06
12#-公园弄社区居民住宅区	透视	1.56E-08	4.80E-07	4.95E-07
	摄影	3.90E-07		8.69E-07
第一 术者	铅衣内	透视	4.41	9.55
	铅衣外	透视	83.08	91.54
第二 术者	铅衣内	透视	1.10	2.39
	铅衣外	透视	20.77	22.88

由表 11-7 结果分析知，本项目机房内 DSA 正常运行期间，在经机房墙体、防护门等屏蔽防护后，机房边界周围剂量率均能满足不大于 $2.5\mu\text{Sv}/\text{h}$ 的剂量率控制水平要求，本项目 DSA 机房屏蔽能够满足《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的要求。

（三）周围公众及辐射工作人员年有效剂量估算

1、年有效剂量估算模式

机房周围公众、操作台辐射工作人员年有效剂量计算采用联合国原子辐射效应科

学委员会(UNSCEAR)2000年报告附录A中的计算公式进行估算:

$$H_{Er} = H_r \times T \times t \quad \text{公式 11-5}$$

式中: H_{Er} —X射线外照射年有效剂量, mSv/a;

H_r —关注点处剂量率, $\mu\text{Sv}/\text{h}$;

T —居留因子;

t —年照射时间, h。

2、辐射工作人员与机房周围公众年有效剂量估算

将有关参数代入公式 11-5, 估算 DSA 机房四周公众及控制室辐射工作人员的年附加剂量, 见表 11-8。

表 11-8 DSA 机房四周公众及控制室辐射工作人员的年附加剂量

关注点位置	操作模式	t (h)	T	辐射剂量率 ($\mu\text{Sv}/\text{h}$)	年有效剂量 H_{Er} (mSv/a)	
1#-DSA 机房东侧防护 门外 30cm 处, 控制室	透视	158.3	1/8	2.22E-05	4.40E-07	<0.001
	摄影	1.43		3.91E-05	6.98E-09	
2#-DSA 机房东侧观察 窗外 30cm 处, 操作台	透视	158.3	1	4.40E-05	6.97E-06	<0.001
	摄影	1.43		7.73E-05	1.11E-07	
3#-DSA 机房东侧屏蔽 墙外 30cm 处, 洁净走 廊	透视	158.3	1/4	4.01E-05	1.59E-06	<0.001
	摄影	1.43		7.05E-05	2.52E-08	
4#-DSA 机房南侧防护 门外 30cm 处, 过道	透视	158.3	1/8	5.14E-05	1.02E-06	<0.001
	摄影	1.43		9.02E-05	1.61E-08	
5#-DSA 机房南侧屏蔽 墙外 30cm 处, 过道	透视	158.3	1/4	8.05E-05	3.19E-06	<0.001
	摄影	1.43		1.41E-04	5.05E-08	
6#-DSA 机房西侧屏蔽 墙外 30cm 处, 医梯门 前	透视	158.3	1/4	4.09E-05	1.62E-06	<0.001
	摄影	1.43		7.19E-05	2.57E-08	
7#-DSA 机房西侧防护 门外 30cm 处, 设备间	透视	158.3	1/8	2.85E-05	5.64E-07	<0.001
	摄影	1.43		5.00E-05	8.94E-09	

8#-DSA 机房上方距顶棚地面 100cm 处, 设备机房夹层	透视	158.3	1/16	5.43E-06	5.38E-08	<0.001
	摄影	1.43		8.68E-06	7.76E-10	
9#-DSA 机房下方距楼下地面 170cm 处, 信息中心	透视	158.3	1	1.34E-05	2.11E-06	<0.001
	摄影	1.43		2.17E-05	3.10E-08	
10#-后勤楼	透视	158.3	1	4.23E-06	6.70E-07	<0.001
	摄影	1.43		7.43E-06	1.06E-08	
11#-江通路	透视	158.3	1/16	7.94E-07	7.86E-09	<0.001
	摄影	1.43		1.39E-06	1.25E-10	
12#-公园弄社区居民住宅区	透视	158.3	1	4.95E-07	7.84E-08	<0.001
	摄影	1.43		8.69E-07	1.24E-09	

注: 本项目 DSA 透视模式年曝光时间约 158.3h, 摄影模式年曝光时间约 1.43h, 详见表 9-3。

由表 11-8, DSA 机房四周公众的年附加剂量最大<0.001mSv, 满足公众项目管理目标 0.1mSv 的要求; 操作室辐射工作人员的年附加剂量最大<0.001mSv, 满足工作人员剂量约束值 5mSv 的要求。

3、本项目 50m 范围内涉及的公众年有效剂量估算

本项目 DSA 机房周围 50m 评价范围西侧至江通路 (最近处约 30m) 和公园弄社区居民住宅区 (最近处约 38m), 其余方向均位于医院边界内。由表 11-8 可知, 本项目机房 50m 评价范围内环境保护目标处公众受照剂量最大<0.001mSv/a, 且在考虑其他建筑结构的屏蔽、人员居留情况及距离的衰减后, 对周围人员的年有效剂量还将进一步降低, 远小于上述保守计算结果。因此本项目周围保护目标的年有效剂量能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002) 中剂量限值要求和本项目剂量约束值要求 (公众年有效剂量不超过 0.1mSv)。

4、DSA 机房内术者位年有效剂量估算

机房内介入操作人员的外照射辐射年有效剂量计算借鉴《职业性外照射个人监测规范》(GBZ 128-2019) 给出的公式进行估算:

$$E = \alpha H_u + \beta H_o \quad \text{公式 11-6}$$

式中: α —系数, 有甲状腺屏蔽时, 取 0.79, 无屏蔽时, 取 0.84 (本项目取有甲状腺屏蔽时的系数, 即 0.79 进行计算);

H_u —铅围裙内佩戴的个人剂量计测得的 $H_p(10)$, mSv;

β —系数, 有甲状腺屏蔽时, 取 0.051, 无屏蔽时, 取 0.100 (本项目取有甲状腺屏蔽时的系数, 即 0.051 进行计算);

H_o —铅围裙外锁骨对应的衣领位置佩戴的个人剂量计测得的 $H_p(10)$, mSv。

将有关参数代入公式 11-6, 计算第一术者、第二术者年有效剂量, 结果列于表 11-9。

表 11-9 DSA 机房内介入操作人员年有效剂量估算结果

位置	α	β	部位	辐射剂量率 H_r ($\mu\text{Sv/h}$)			年照射时间 (h)	年有效剂量 E (mSv)		
				散射线	漏射线	合计				
第一术者	0.79	0.051	铅衣内	4.41	9.55	13.96	158.3	3.16		
			铅衣外	83.08	91.54	174.62				
第二术者			铅衣内	1.10	2.39	3.49		0.79		
			铅衣外	20.77	22.88	43.65				

由表 11-9 可知, DSA 机房内的介入操作第一、第二术者操作位的年有效剂量分别为 3.16mSv、0.79mSv, 第一、第二术者操作位由 2 名手术医生轮流承担, 平均每名手术医生年有效剂量为 1.98mSv; 手术室内护士保守参考第二术者操作位估算年有效剂量, 为 0.79mSv。本项目辐射工作人员不兼职其他辐射工作, 满足工作人员剂量约束值 5mSv 的要求。

对于介入手术, 由于其实际工作中 DSA 透视工况及操作时间的不确定性, 辐射工作人员需要依靠佩戴个人剂量计进行跟踪性监测才能准确的测定其受照剂量的大小, 按照《职业性外照射个人监测规范》(GBZ 128-2019) 要求进行佩戴, 开展 DSA 介入治疗的辐射工作人员采用双剂量计监测方法, 医院应加强对介入手术工作人员的个人剂量监测管理, 在日常检测中发现个人剂量异常的, 应当对有关人员采取保护措施, 并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生健康部门调查处理。介入手术工作人员均按照《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020) 穿戴防护用品(铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套等), 并充分利用自带的铅悬挂防护屏及床侧防护帘等做好自身防护, 确保其年有效剂量满足标准限值要求。

综上所述，根据上述理论估算结果，本项目1座DSA机房在经实体屏蔽后，对DSA机房外辐射工作人员和周围公众的环境影响较小，同时在开展介入工作时，在采取有效的辐射防护措施和医院良好的管理情况下，辐射工作人员的年有效剂量可以满足标准限值要求。

二、三废的治理评价

（一）废气

DSA在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，少量臭氧和氮氧化物可通过通风系统排至室外，臭氧在常温下约50分钟可自行分解为氧气，对周围环境影响较小。

（二）废水

工作人员和部分患者产生的生活污水，由医院污水处理站统一处理。

（三）固体废物

工作人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理。

本项目DSA手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置。

事故影响分析

一、主要事故风险

本项目新增的DSA为II类射线装置，医院在开展医疗诊断和介入治疗过程中，如果安全管理或防护不当，可能对误入机房的受照人员产生较严重放射损伤。因此本项目主要事故风险为：

- （一）DSA工作状态下，未按工作流程进行清场，人员误留、误入机房内，导致发生误照射；
- （二）操作人员违反操作规程或误操作，造成意外超剂量照射；
- （三）使用DSA的医生或护士在曝光时未穿戴铅围裙、铅防护手套、铅防护帽和防护眼镜等防护用具，而受到超剂量外照射；
- （四）DSA检修时，误开机，维修人员受到意外的照射伤害。

二、事故预防和处理措施

医院可采取以下事故预防措施：

- (一) 建立辐射安全管理机构，制定完善的规章制度，并在实际工作过程中严格执行；
- (二) 加强辐射安全管理，加强辐射工作人员技能培训和辐射安全与防护知识的培训，提高个人的技能和辐射安全防范意识；
- (三) 定期检查各辐射工作场所的辐射安全措施运行情况，确保各项安全措施始终保持良好的工作状态。

针对本项目可能发生的辐射事故，可采取以下的处理措施：

- (一) 当发生误照射时，应立即按下急停开关，确保 DSA 停止工作；
- (二) 对工作人员造成额外照射时，应及时检测个人剂量计，剂量超标则人员应及时就医检查并调岗；
- (三) 对发生事故的 DSA 或其他设备故障，请设备厂家或相关单位进行检测或维修，分析事故发生原因，不得擅自进行维修。

医院应定期对 DSA 机房辐射安全措施进行检查、维护，发现问题及时维修；每次工作前均应检查相应辐射安全装置的有效性，定期对工作场所进行检测。医院还应在平时工作中加强工作人员的辐射防护知识的培训，尽可能避免辐射事故的发生。

医院应根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，发生辐射事故的，立即启动事故应急方案，采取必要防范措施，在事故发生后 1 小时内向所在地生态环境和公安部门报告，并在 2 小时内填写《辐射事故初始报告表》。造成或者可能造成人员超剂量照射的，还应当同时向卫生健康部门报告；对于可能受到大剂量照射的人员，迅速安排医学检查和救治，积极配合政府管理部门做好事故调查和善后工作。

表 12 辐射安全管理

辐射安全与环境保护管理机构的设置

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的要求，使用Ⅱ类射线装置的单位，应设有专门的辐射安全与环境保护管理机构，或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作，并以文件形式明确管理人员职责。从事辐射工作的人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并参加考核。

根据上述要求，靖江市中医院已成立专门的辐射安全与环境保护管理机构，由法人担任组长，组员覆盖各辐射科室，并以文件形式明确管理人员职责。医院应根据本次新增1台DSA项目制订相关文件，明确医院相关辐射项目的管理人员及其职责，将该项目辐射安全管理纳入全院的辐射安全管理工作。

医院拟为本项目配备4名辐射工作人员，今后医院可根据开展项目的实际情况做适当调整。辐射管理人员及辐射工作人员须通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规，辐射安全管理人员应参加“辐射安全管理”辐射防护上岗考核，辐射工作人员应参加“医学X射线诊断与介入放射学”辐射安全与防护考核，考核合格后方可上岗。

辐射安全管理规章制度

根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》的有关要求，使用放射源和射线装置的单位要“有健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等，并有完善的辐射事故应急措施”。靖江市中医院拟根据新增1台DSA项目的特点及以下内容制定和完善相关辐射安全与防护管理制度，以满足医院从事相关辐射活动辐射安全和防护管理的要求并，落实到实际工作中。

一、操作规程

医院应制定《操作规程》，明确辐射工作人员的资质条件要求、操作过程中采取的具体防护措施及步骤。重点是：

(一) 确保开展辐射工作时所有辐射屏蔽措施均已到位，严格按照规定操作流程操作，防止发生辐射事故；

(二) 从事辐射工作时必须佩戴个人剂量计和个人剂量报警仪；

(三) 在工作场所严禁吸烟、进食。

二、岗位职责

医院应制定《岗位职责》，明确射线装置使用工作人员、台帐管理人员及辐射安全管理人员的岗位责任，并落实到个人，使每一个相关的工作人员明确自己所在岗位具体责任。

三、辐射防护和安全保卫制度

医院应根据射线装置的具体情况制定相应的《辐射防护和安全保卫制度》。重点是：

(一) 定期检查相关的辐射安全装置及检测仪器，发现问题及时修理或更换，确保辐射安全联锁装置、个人剂量报警仪、环境辐射剂量监测仪保持良好工作状态；

(二) 工作人员定期开展个人剂量检测和职业健康监护。

四、设备维护检修制度

医院应制定《设备维护检修制度》，明确射线装置和辐射监测设备维修计划、维修的记录和在日常使用过程中维护保养以及发生故障时采取的措施，并做好记录。确保射线检测装置、安全措施（联锁装置、警示标志、工作状态指示灯、急停按钮）、剂量报警仪等仪器设备保持良好工作状态。

五、人员培训计划和健康管理制度

医院应制定《放射工作人员培训计划》，明确培训对象、内容、周期、方式以及考核的办法等内容，并强调对培训档案的管理，做到有据可查。相关辐射工作人员应及时学习最新的国家政策法规及标准，熟练掌握辐射性防护知识、最新的操作技术。根据 18 号令及《关于核技术利用辐射安全与防护培训和考核有关事项的公告》，辐射工作人员均可通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并通过考核。医院已制定《放射工作人员职业健康管理制度》，医院应组织辐射工作人员定期参加职业健康体检（不少于 1 次/2 年），并为其建立辐射工作人员职业健康监护档案。

六、监测方案

明确监测频次和监测项目。监测结果定期上报生态环境行政主管部门。为了确保Ⅱ类射线装置的辐射安全，医院应制定监测方案，重点是：

- (一) 明确监测项目和频次；
- (二) 辐射工作人员个人剂量监测数据应建立个人剂量档案，依据《江苏省辐射污染防治条例》（2018年修正），在日常检测中发现个人剂量异常的，应当对有关人员采取保护措施，并在接到监测报告之日起五日内报告发证的生态环境、卫生健康部门调查处理；
- (三) 医院应当按照有关标准、规范的要求定期对工作场所及周围环境进行监测或者委托有资质的机构进行监测，发现异常情况的，应当立即采取措施，并在一小时内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告；
- (四) 委托有资质监测单位对本单位的射线装置的安全和防护状况进行年度检测，每年1月31日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统，年度评估发现安全隐患的，应当立即整改。

辐射监测

根据辐射管理要求，靖江市中医院拟为本次新增1台DSA项目配备辐射巡测仪1台和个人剂量报警仪2台，用于辐射防护监测和报警，同时结合本项目实际情况，拟制定如下监测计划：

- 一、委托有资质的单位定期对项目周围环境X-γ辐射剂量率进行监测，周期：1~2次/年；
- 二、辐射工作人员配备个人剂量计监测累积剂量，定期（不少于1次/季）送有资质机构进行个人剂量监测，建立个人剂量档案；
- 三、定期使用辐射监测仪器对项目周围辐射环境进行自检，包括控制室工作位置和周围毗邻区域人员居留处，并保留自检记录；
- 四、所有辐射工作人员上岗前进行职业健康体检，以排除职业禁忌症。开展辐射工作后，定期开展职业健康体检（不少于1次/2年），并建立个人职业健康档案；
- 五、出现外照射事故，立即采取应急措施，并在1小时内向县（市、区）或者设区的市生态环境行政主管部门报告。

靖江市中医院拟根据上述监测计划，明确监测项目，定期（不少于1次/季）

使用辐射监测仪器对项目周围辐射环境进行自检，并保留自检记录，每年委托有资质的单位定期对本项目周围环境 X- γ 辐射剂量率进行监测，监测结果上报生态环境行政主管部门。

靖江市中医院已为现有辐射工作人员配备个人剂量计，组织辐射工作人员进行个人剂量监测（1次/季）和职业健康体检（1次/2年），已指定专人负责全医院辐射工作人员个人剂量的收发和管理以及职业健康监护、个人剂量监测档案的存放保管。

靖江市中医院每年编写放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告，包括射线装置台帐、辐射安全和防护设施的运行与维护、辐射安全和防护制度及措施的建立和落实、事故和应急以及档案管理等方面的内容，每年1月31日前将年度评估报告上传至全国核技术利用辐射安全申报系统。医院自开展核技术利用项目以来未发生过辐射事故，暂无需要改进完善的情况。

辐射事故应急

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等有关规定，辐射事故应急方案应明确以下几个方面：

- 一、应急机构和职责分工；
- 二、应急的具体人员和联系电话；
- 三、应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备；
- 四、辐射事故发生的可能、分级及应急响应措施；
- 五、辐射事故调查、报告和处理程序。

对于在医院定期监测或委托监测时发现异常情况时，应根据《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》和《江苏省辐射污染防治条例》等要求，在1小时内向所在地生态环境和公安部门报告，造成或者可能造成人员超剂量照射的还应当同时向卫生健康部门报告。在发生辐射事故时，事故单位应当立即启动本单位的辐射事故应急方案，采取必要防范措施，并在2小时内填写《辐射事故初始报告表》，向当地生态环境部门和公安部门报告，造成或可能造成人员超剂量照射的，同时向当地卫生健康行政部门报告。

靖江市中医院已制定《辐射事故应急预案》，预案包括成立辐射事故应急处理领导小组、领导小组的职责、预防事故措施、辐射性事故应急处置程序和善后处理

等内容。建议由辐射安全与防护领导小组办公室组织各相关科室定期（1次/年）开展应急培训演练，在物资、通讯、技术、人员、经费等准备方面均加以落实。医院开展核技术利用项目至今，未发生辐射事故。

表 13 结论与建议

结论

一、项目概况

为了更好地为患者服务，提高医院的医疗质量，靖江市中医院拟在沁春楼 2 楼手术中心西北角新建 1 间 DSA 机房及配套附属功能用房，并新增一台 DSA（型号为 Azurion7 M20 型，最大管电压 125kV，最大管电流 1000mA），用于开展医疗诊断和介入治疗。

二、项目建设的必要性

本项目的建设，可为医院提供多种诊断、治疗手段，有着重要临床应用价值，可为患者提供放射诊断及介入治疗服务，并可提高当地医疗卫生水平。

三、实践正当性

本项目的运行，具有良好的社会效益和经济效益，经辐射防护屏蔽和安全管理后，本项目的建设和运行对受照个人或社会所带来的利益能够弥补其可能引起的辐射危害，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）“实践的正当性”的原则。

四、项目产业政策符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（2023 年修改）中“限制类”、“淘汰类”项目，项目符合国家产业政策。

五、选址合理性

靖江市中医院位于江苏省泰州市靖江市康宁路 29 号（医院位于江华街路、康宁路交界处西北隅，为简化描述，以下方向描述均以医院南侧康宁路为正东西方向），医院东侧为江华街路和靖江市妇幼保健所，南侧为康宁路，西侧为江通路，北侧为永安路。

本次新增 1 台 DSA 项目位于沁春楼 2 楼手术中心西北角，沁春楼四周均为院内绿化和院内道路。本项目 DSA 机房拟建址东侧为控制室，南侧为过道，西侧为电梯和设备间，北侧为室外临空，楼上为设备机房夹层和屋面，楼下为信息中心和室外过道。

本次新增 1 台 DSA 项目周围 50m 评价范围均位于院区边界内，无居民区、学校等环境敏感点，项目运行后的环境保护目标主要为医院辐射工作人员、院区内的

其他医护人员、病患及陪同家属和其他公众等。

本项目评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。根据《关于加强生态保护红线管理的通知》（自然资发〔2022〕142号）和《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号），经向江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务系统查询，本项目所在地块位于靖江市中心城区（编码：ZH32128220263），对照综合环境管控单元管控要求，本项目为核技术利用项目，满足重点管控单元的管控要求。

本项目DSA机房与控制室分开，区域划分明确，选址及布局合理。

六、辐射环境现状评价

靖江市中医院新增1台DSA项目周围环境辐射剂量率在(41~65)nGy/h之间，基本位于江苏省环境天然 γ 辐射水平涨落区间。

七、环境影响评价

根据理论估算结果，靖江市中医院新增1台DSA项目在做好个人防护措施和安全措施的情况下，项目对辐射工作人员及周围的公众产生的年有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中对职业人员和公众受照剂量限值要求和本项目剂量约束值要求（职业人员年有效剂量不超过5mSv，公众年有效剂量不超过0.1mSv）。

八、“三废”的处理处置

DSA在工作状态时，会使机房内的空气电离产生少量臭氧和氮氧化物，可通过通风系统排至室外，臭氧在常温下约50分钟可自行分解为氧气，对周围环境影响较小；工作人员和部分患者产生的生活污水，由医院污水处理站统一处理；工作人员产生的生活垃圾，分类收集后，将交由城市环卫部门处理，对周围环境影响较小；本项目DSA手术过程中产生的棉签、纱布、手套、器具等医疗废物暂存在机房内的废物桶，手术结束后集中收集，作为医疗废物由医院统一委托有资质单位进行处置。

九、主要污染源及采取的主要辐射安全防护措施

靖江市中医院配备的1台DSA最大管电压为125kV、最大管电流为1000mA，DSA开机期间，产生的X射线为主要辐射环境污染因素。本项目DSA机房入口处拟设置“当心电离辐射”警告标志和工作状态指示灯，DSA机房拟设闭门装置，

机房内外均拟设置急停按钮，符合《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）的安全管理要求。

十、辐射安全管理评价

靖江市中医院已设立辐射安全与环境保护管理机构，指定专人专职负责辐射安全与环境保护管理工作，并以医院内部文件形式明确其管理职责。医院已制定辐射安全管理制度，建议根据本报告的要求，对照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，建立符合医院实际情况的、完善可行的辐射安全管理制度，并在日常工作中落实。靖江市中医院需为本项目辐射工作人员配置个人剂量计，定期送有资质部门监测个人剂量，建立个人剂量档案；定期进行健康体检，建立个人职业健康监护档案。靖江市中医院拟为本项目配备有辐射巡测仪 1 台和个人剂量报警仪 2 台。此外，医院应根据相关标准要求，为本项目工作人员和受检者配备足够数量的个人防护用品和辅助防护设施。

综上所述，靖江市中医院新增 1 台 DSA 项目在落实本报告提出的各项污染防治措施和管理措施后，医院将具有与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和相应的辐射安全防护措施，其运行对周围环境产生的影响能够符合辐射环境保护的要求，从环境保护角度论证，本项目的建设和运行是可行的。

建议和承诺

一、该项目运行中，应严格遵循操作规程，加强对操作人员的培训，杜绝麻痹大意思想，以避免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响，使对环境的影响降低到最低。

二、各项安全措施及辐射防护设施必须正常运行，严格按国家有关规定要求进行操作，确保其安全可靠。

三、定期进行辐射工作场所的检查及监测，及时排除事故隐患。

四、医院取得本项目环评批复后，应重新申领辐射安全许可证，按照法规要求开展竣工环境保护验收工作，环境保护设施的验收期限一般不超过 3 个月，最长不超过 12 个月。

辐射污染防治“三同时”措施一览表

项目	“三同时”措施	预期效果	预计投资(万元)
辐射安全管理机构	医院已设立放射诊疗安全与防护管理领导小组作为专门的辐射安全与环境保护管理机构，并以文件形式明确管理人员职责。	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》相关要求。	/
辐射安全和防护措施	屏蔽措施：DSA 机房四侧墙体采用龙骨架+铅板、顶面和地面采用混凝土+铅板，观察窗采用铅玻璃，各防护门内嵌铅板进行辐射防护。工作人员和周围公众的年有效剂量符合项目剂量约束值要求。	满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中对职业人员和公众受照剂量限值要求以及本项目的剂量约束值要求。	22
	安全措施：DSA 机房入口处拟设置“当心电离辐射”警告标志和工作状态指示灯；防护门拟设闭门装置，机房内拟设置对讲装置、观察窗和动力通风装置，并保持良好的通风；DSA 设备上拟设置急停按钮。	满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的相关要求。	
人员配备	辐射安全管理人员和辐射工作人员均需通过生态环境部组织开发的国家核技术利用辐射安全与防护培训平台学习辐射安全和防护专业知识及相关法律法规并考核，考核合格后上岗。	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》要求。	/
	辐射工作人员在上岗前佩戴个人剂量计，并定期送检（两次监测的时间间隔不应超过 3 个月），加强个人剂量监测，建立个人剂量档案。		
	辐射工作人员定期进行职业健康体检（不少于 1 次/2 年），并建立辐射工作人员职业健康档案。		
监测仪器和防护用品	拟配备辐射巡测仪 1 台。	满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》有关要求。	2
	拟为本项目配备个人剂量报警仪 2 台。		
辐射安全管理制度	DSA 介入治疗医生配备铅橡胶围裙、铅橡胶颈套、铅防护眼镜、介入防护手套等，同时设置铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘、床侧防护屏等防护用品。	满足《放射诊断放射防护要求》(GBZ 130-2020)的相关要求。	4
	制定操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、辐射事故应急措施等制度；根据环评要求，按照项目的实际情况，补充相关内容，建立完善、内容全面、具有可操作性的辐射安全规章制度。	满足《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》有关要求。	
总计	/	/	30

以上污染防治的措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

表 14 审批

<p>下一级环保部门预审意见：</p>	
经办人	年 月 日
<p>审批意见</p>	
经办人	年 月 日